

第5章 水質汚濁

1. 概要

本市は、北部に利根川、西部に印旛沼を有し、両水域とも多方面に使用されている貴重な水源となっています。この水源には、市民と密接な関係のある根木名川、取香川、小橋川、荒海川、十日川、竜台川、尾羽根川、江川、大須賀川、下田川、天昌寺川、境川等が流れ込んでいます。しかし、印旛沼は閉鎖性水域であるため、水の流れがほとんどなく、汚濁物質が蓄積される一方となっているため、県の各関係機関及び関係市町により印旛沼の浄化を推進しています。

水質汚濁防止法では、特定施設を設置する工場・事業場から公共用水域に排出される排出水に対して全国一律の排水基準が定められていますが、この全国一律の排水基準によって環境基準を達成することが困難な場合には、都道府県条例により、それぞれの水域の状況に応じて全国一律の排水基準より厳しい基準（上乗せ基準）を設定できるものとされています。千葉県においても、全水域を対象として、放流水域別、業種別、排水量別、新設・既設別に上乗せ基準が定められています。

水質汚濁の原因となる汚れの発生源は、工場・事業場などの産業系、各家庭・し尿処理場・下水道終末処理場などの生活系及び山林・農地・市街地などの自然系に大別されます。近年、汚れの発生量は、水質汚濁防止法等による規制や指導により産業系の割合が減少し、下水道や農業集落排水、合併処理浄化槽の普及により生活系の割合が減少する一方、自然系の占める割合が大きくなっています。

なお、生活系においては、下水道や農業集落排水を普及させるとともに、下水道や農業集落排水のない地域に合併処理浄化槽等を普及させること、日常生活で台所から出る雑排水の負荷を減らすために、揚げ物等に使用した油をそのまま流さない、台所洗剤の使用は控えめにすること等があります。また、自然系においては、田畠に必要以上に肥料を使わないこと等が、水質汚濁の防止に効果的であると考えられています。

(1) 環境基準

環境基本法に基づき、河川、湖沼、海域などの公共の水域を保全するため、「人の健康の保護に関する環境基準」と、「生活環境の保全に関する環境基準」の2種類が設けられています。

「人の健康の保護に関する環境基準」は、対象物質、基準値の見直し等が行われ、現在は27物質について定められています。

「生活環境の保全に関する環境基準」は、公共用水域ごとに基準が設定されています。本市の河川では、利根川、大須賀川がA類型、根木名川がB類型（表5-2①ア）、湖沼では印旛沼がA類型（表5-2②ア）とIII類型（表5-2②イ）に設定されています。また、水生生物を保全する観点から、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩[LAS]が環境基準項目として水質目標値が定められ、2011（平成23）年12月に河川では利根川、大須賀川、根木名川が生物B類型（表5-2①イ）、湖沼では印旛沼が生物B類型（表5-2②ウ）に指定されました。

表5-1 人の健康の保護に関する環境基準（抜粋）

| 項目 | 基準値 | 項目 | 基準値 |
|------------------|--------------|------------------|-------------|
| カドミウム | 0.003mg/L以下 | 1, 1, 1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
| 全シアン | 検出されないこと | 1, 1, 2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 1, 3-ジクロロプロパン | 0.002mg/L以下 |
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | チウラム | 0.006mg/L以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | シマジン | 0.003mg/L以下 |
| P C B | 検出されないこと | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | セレン | 0.01mg/L以下 |
| 1, 2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
| 1, 1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | ふつ素 | 0.8mg/L以下 |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | ほう素 | 1mg/L以下 |
| 1, 4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | |

備考

- 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 「検出されないこと」とは、国の告示において定められた測定方法により測定した結果が、当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 海域については、ふつ素及びほう素の基準値は適用しない。
- 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格（日本工業規格K0102）43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

- (注) 1. 「1, 4-ジオキサン」は、2009（平成21）年11月30日に「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」（平成21年11月環境省告示第78号）により新たに水質環境基準に追加した項目であり、2010（平成22）年度以前は同項目については測定していない。
2. 「カドミウム」は、2011（平成23）年10月27日に「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」（平成23年10月環境省告示第94号）により基準値が0.01mg/Lから0.003mg/Lに改正。2011（平成23）年度については改正前の基準値と比較。
3. 「トリクロロエチレン」は、2014（平成26）年11月17日に「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」（平成26年11月17日環境省告示第126号）により基準値が0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正。

表 5-2 生活環境の保全に関する環境基準（抜粋）

①河川（湖沼を除く）

ア

| 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | | | | | 該当水域 |
|----|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------|
| | | 水素イオン濃度(pH) | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 浮遊物質量(SS) | 溶存酸素量(DO) | 大腸菌群数 | |
| AA | 水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 1mg/L 以下 | 25mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | 50 MPN/100mL 以下 | |
| A | 水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 2mg/L 以下 | 25mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | 1,000 MPN/100mL 以下 | 利根川 大須賀川 |
| B | 水道3級、水産2級、及びC以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 3mg/L 以下 | 25mg/L 以下 | 5mg/L 以上 | 5,000 MPN/100mL 以下 | 根木名川 |
| C | 水産3級、工業用水1級、及びD以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 5mg/L 以下 | 50mg/L 以下 | 5mg/L 以上 | — | |
| D | 工業用水2級、農業用水、及びEの欄に掲げるもの | 6.0以上 8.5以下 | 8mg/L 以下 | 100mg/L 以下 | 2mg/L 以上 | — | |
| E | 工業用水3級、環境保全 | 6.0以上 8.5以下 | 10mg/L 以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと | 2mg/L 以上 | — | |

備考

1. 基準値は、日間平均値とする。
2. 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする（湖沼もこれに準ずる。）。

- (注) 1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2. 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
- 水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
- 水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3. 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
- 水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
- 水産3級：コイ、フナ等、 β -中腐水性水域の水産生物用
4. 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
- 工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
- 工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの
5. 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 該当水域 |
|------|---|---------------------|
| 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | |
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 利根川 大須賀川 根木名川 |
| 生物特B | 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | |

基準値

| | 生物A | 生物特A | 生物B | 生物特B |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 全亜鉛 | 0.03mg/L 以下 | 0.03mg/L 以下 | 0.03mg/L 以下 | 0.03mg/L 以下 |
| ノニルフェノール | 0.001mg/L 以下 | 0.0006mg/L 以下 | 0.002mg/L 以下 | 0.002mg/L 以下 |
| 直鎖アルキルベンゼンズルホン酸及びその塩[LAS] | 0.03mg/L 以下 | 0.02mg/L 以下 | 0.05mg/L 以下 | 0.04mg/L 以下 |

備考

1. 基準値は、年間平均値とする。

- (注) 1. 「全亜鉛」は2003（平成15）年11月5日に「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」（平成15年11月環境省告示第123号）により新たに追加、2011（平成23）年12月9日に「水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定等」（平成23年12月千葉県告示第798号）により水域類型を指定された項目で、2011（平成23）年度以前は測定していない。
2. 「ノニルフェノール」は2012（平成24）年8月22日に「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」（平成24年8月環境省告示第127号）により新たに追加された項目で、2011（平成23）年度以前は測定していない。
3. 「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩[LAS]」は2013（平成25）年3月27日に「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」（平成25年3月環境省告示第30号）により新たに追加された項目で、2011（平成23）年度以前は測定していない。

②湖沼（天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖）

ア

| 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | | | | | 該当水域 |
|----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------|------|
| | | 水素イオン濃度(pH) | 化学的酸素要求量(COD) | 浮遊物質量(SS) | 溶存酸素量(DO) | 大腸菌群数 | |
| AA | 水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 1mg/L 以下 | 1mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | 50 MPN/100mL 以下 | |
| A | 水道2級、3級、水産2級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 3mg/L 以下 | 5mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | 1,000 MPN/100mL 以下 | 印旛沼 |
| B | 水産3級、工業用水1級、農業用水及びCの欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 5mg/L 以下 | 15mg/L 以下 | 5mg/L 以上 | — | |
| C | 工業用水2級、環境保全 | 6.0以上 8.5以下 | 8mg/L 以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと | 2mg/L 以上 | — | |

備考

水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

- (注) 1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
 2. 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2級、3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
 3. 水産1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用
 水産3級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
 4. 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
 5. 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

| 類型 | 利用目的の適応性 | 基 準 値 | | 該当水域 |
|-----|---|-----------|-------------|------|
| | | 全窒素 | 全リン | |
| I | 自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの | 0.1mg/L以下 | 0.005mg/L以下 | |
| II | 水道1級、2級、3級（特殊なものを除く）、水産1種、水浴及びIII以下の欄に掲げるもの | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | |
| III | 水道3級（特殊なもの）及びIV以下の欄に掲げるもの | 0.4mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 印旛沼 |
| IV | 水産2種及びVの欄に掲げるもの | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | |
| V | 水産3種、工業用水、農業用水、環境保全 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | |

備考

1. 基準値は年間平均値とする。
2. 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
3. 農業用水については、全リンの項目の基準値は適用しない。

(注) 1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2. 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものを言う。）

3. 水産1種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用

水産2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用

水産3種：コイ、フナ等の水産生物用

4. 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を感じない限度

ウ

| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 該当水域 |
|------|---|------|
| 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | |
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 印旛沼 |
| 生物特B | 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | |

基準値

| | 生物 A | 生物特 A | 生物 B | 生物特 B |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 全亜鉛 | 0.03mg/L 以下 | 0.03mg/L 以下 | 0.03mg/L 以下 | 0.03mg/L 以下 |
| ノニルフェノール | 0.001mg/L 以下 | 0.0006mg/L 以下 | 0.002mg/L 以下 | 0.002mg/L 以下 |
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 [LAS] | 0.03mg/L 以下 | 0.02mg/L 以下 | 0.05mg/L 以下 | 0.04mg/L 以下 |

備考

1. 基準値は、年間平均値とする。

- (注) 1. 「全亜鉛」は 2003（平成 15）年 11 月 5 日に「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」（平成 15 年 11 月環境省告示第 123 号）により新たに追加、2011（平成 23）年 12 月 9 日に「水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定等」（平成 23 年 12 月千葉県告示第 798 号）により水域類型を指定。
2. 「ノニルフェノール」は 2012（平成 24）年 8 月 22 日に「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」（平成 24 年 8 月環境省告示第 127 号）により新たに追加。
3. 「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 [LAS]」は 2013（平成 25）年 3 月 27 日に「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」（平成 25 年 3 月環境省告示第 30 号）により新たに追加。

工

| 類型 | 水生生物が生息・再生産する場状況の適応性 | 基準値 | 該当水域 |
|------|--|------------|------|
| | | 底層溶存酸素量 | |
| 生物 1 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 4.0mg/L 以上 | |
| 生物 2 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 3.0mg/L 以上 | |
| 生物 3 | 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 | 2.0mg/L 以上 | |

備考

1. 基準値は、日間平均値とする。
2. 施行期日 2016（平成 28）年 3 月 30 日

(2) 特定施設

水質汚濁防止法に基づく特定施設としては、市内には次のようなものがあります。

表 5-3 特定施設届出状況

(2019 (平成 31) 年 3 月末現在)

| 特定施設番号 | 業種及び名称（抜粋） | 件数 |
|--------|---|-----|
| 1 | 鉱業、水洗炭業 | 1 |
| 1 の 2 | 畜産農業、サービス業 | 51 |
| 2 | 畜産食料品製造業 | 1 |
| 3 | 水産食料品製造業 | 5 |
| 4 | 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業 | 16 |
| 5 | みそ、醤油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業 | 7 |
| 8 | パン、菓子製造業、製あん業 | 3 |
| 9 | 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 | 3 |
| 10 | 飲料製造業 | 2 |
| 11 | 動物系飼料、有機質肥料製造業 | 1 |
| 16 | めん類製造業 | 2 |
| 17 | 豆腐、煮豆製造業 | 19 |
| 18 の 2 | 冷凍調理食品製造業 | 3 |
| 39 | 硬化油製造業の用に供する施設 | 2 |
| 47 | 医薬品製造業 | 1 |
| 51 の 2 | 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブ製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)再生タイヤ製造業又はゴム板製造業 | 1 |
| 54 | セメント製品製造業 | 3 |
| 55 | 生コンクリート製造業 | 3 |
| 60 | 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 | 6 |
| 65 | 酸又はアルカリによる表面処理施設 | 7 |
| 66 の 3 | 旅館業 | 62 |
| 66 の 4 | 共同調理場に設置されるちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が 500 平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) | 2 |
| 66 の 5 | 弁当仕出屋、弁当製造業 | 3 |
| 66 の 6 | 飲食店に設置されるちゅう房施設 (総床面積が 420 平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) | 4 |
| 67 | 洗濯業 | 22 |
| 68 | 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 | 2 |
| 68 の 2 | 病院で病床数が 300 以上であるものに設置される施設 | 4 |
| 69 | と畜業、死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 | 1 |
| 69 の 3 | 地方卸売市場 | 1 |
| 70 の 2 | 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が 800 平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。) | 1 |
| 71 | 自動式車両洗浄施設 | 38 |
| 71 の 2 | 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設 | 5 |
| 71 の 3 | 一般廃棄物処理施設である焼却施設 | 2 |
| 71 の 5 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設 | 2 |
| 72 | し尿処理施設 | 17 |
| 74 | 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設 | 5 |
| 92 | みなし浄化槽 | 5 |
| | 合 計 | 313 |

2. 河川の状況

本市では、河川の汚濁状況を把握するため、河川水のpH、DO、BOD、SS、大腸菌群数等の生活環境項目の調査を市内18か所において毎年度6回、市内7か所において毎年度1回実施しています。カドミウム、シアン等の健康項目の調査を市内18か所において毎年度2回、市内5か所において毎年度1回実施しています。河川の底質については、健康項目の調査を市内7か所において毎年度2回、市内4か所において毎年度1回実施しています。

また千葉県においても、印旛沼、根木名川、利根川の調査を実施し、河川の汚濁状況の監視をしています。

2018（平成30）年度の調査結果より生活環境項目については、評価対象となる23地点中汚れの指標であるBODでみると12地点（吾妻橋・宝田小橋・新妻橋・新川水門・十日川橋・江川台方橋・大日向橋・高岡排水機場・柴田橋・馬洗橋・大栄工業団地下・東総有料道路下）で、大腸菌群数は23地点（全地点）で、DO（溶存酸素）は2地点（津富浦排水路・東総有料道路下）で、pH（水素イオン濃度）は、2地点（空港下・大栄工業団地下）で環境基準を満たしていませんでした。

また、健康項目については、河川水、河川底質とともに問題となる値は認められませんでした。

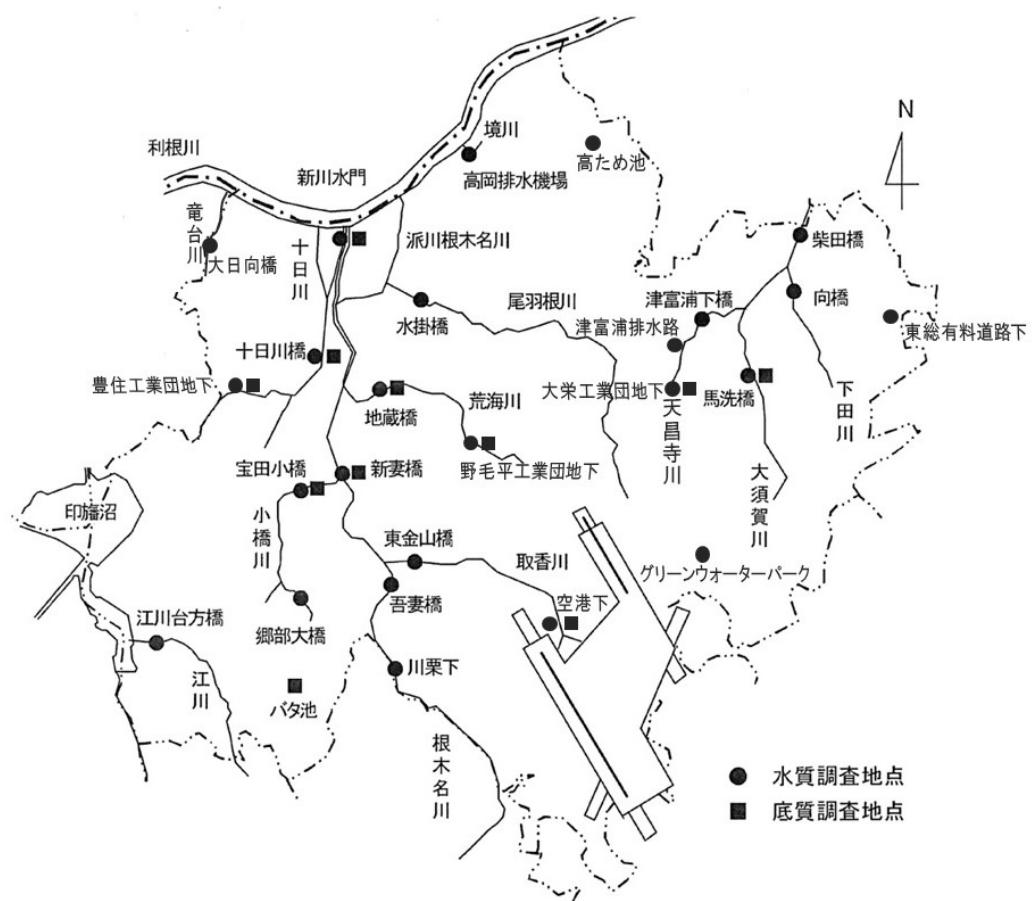


図 5-1 水質・底質調査地点図

表 5-4 市内主要河川の年平均値の推移（生活環境項目）：1

(単位：大腸菌群数は MPN/100mL、その他は mg/L (pH は除く))

| 項目 | 測定地点 | 2009 (H21) | 2010 (H22) | 2011 (H23) | 2012 (H24) | 2013 (H25) | 2014 (H26) | 2015 (H27) | 2016 (H28) | 2017 (H29) | 2018 (H30) |
|----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| pH | 川栗下 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
| | 吾妻橋 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 |
| | 東金山橋 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 |
| | 宝田小橋 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 |
| | 新妻橋 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.8 |
| | 地蔵橋 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
| | 水掛橋 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 |
| | 新川水門 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.8 |
| | 十日川橋 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.7 |
| | 郷部大橋 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 |
| | 江川台方橋 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| | 大日向橋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.3 | 7.3 |
| | 向橋 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 |
| | 柴田橋 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 |
| | 馬洗橋 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
| | 津富浦下橋 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 |
| | 高岡排水機場 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.6 |
| | 高ため池 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.1 |
| | 野毛平工業団地下 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
| | 豊住工業団地下 | 7.6 | 7.4 | 8.3 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.6 |
| | 空港下 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 8.0 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.7 |
| | 津富浦排水路 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.7 |
| | 大栄工業団地下 | 8.5 | 8.9 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 9.4 | 9.2 |
| | 東総有料道路下 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.2 |
| | グリーンウォーターパーク | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 9.5 | 9.6 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.9 | 9.7 |
| DO | 川栗下 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.0 | 9.5 |
| | 吾妻橋 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 9.6 |
| | 東金山橋 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9.2 | 10 | 10 |
| | 宝田小橋 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 6.9 | 7.6 | 7.4 | 7.8 |
| | 新妻橋 | 7.4 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 9.1 |
| | 地蔵橋 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 9.0 |
| | 水掛橋 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 10 |
| | 新川水門 | 9.6 | 9.3 | 11 | 10 | 11 | 9.3 | 8.9 | 10 | 9.6 | 10 |
| | 十日川橋 | 7.0 | 8.4 | 8.3 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 8.2 |
| | 郷部大橋 | 9.4 | 11 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 10 | 9.3 | 9.2 | 9.8 |
| | 江川台方橋 | 8.8 | 9.3 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 9.5 |
| | 大日向橋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.2 | 8.5 |
| | 向橋 | 8.1 | 8.2 | 7.4 | 8.3 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 9.8 |
| | 柴田橋 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 8.8 |
| | 馬洗橋 | 8.4 | 9.1 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 9.1 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 9.6 |
| | 津富浦下橋 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 10 | 9.4 | 9.9 | 9.2 |
| | 高岡排水機場 | 9.3 | 10 | 9.9 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9.9 | 10 |
| | 高ため池 | 6.8 | 5.7 | 4.4 | 6.4 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 6.6 | 5.9 | 5.7 |
| | 野毛平工業団地下 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | 8.1 | 8.0 |
| | 豊住工業団地下 | 8.4 | 7.1 | 9.1 | 7.5 | 8.7 | 7.7 | 7.9 | 6.3 | 8.5 | 7.7 |
| | 空港下 | 8.5 | 8.2 | 9.7 | 8.9 | 11 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 12 |
| | 津富浦排水路 | 5.4 | 5.3 | 6.5 | 5.9 | 6.4 | 7.9 | 6.5 | 10 | 7.0 | 7.2 |
| | 大栄工業団地下 | 6.9 | 6.8 | 7.9 | 8.5 | 10 | 8.5 | 6.6 | 7.9 | 8.6 | 8.9 |
| | 東総有料道路下 | 5.7 | 6.5 | 5.9 | 7.1 | 6.0 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 6.1 |
| | グリーンウォーターパーク | 12 | 10 | 9.2 | 16 | 12 | 13 | 13 | 15 | 11 | 15 |

| 項目 | 測定地点 | 2009 (H21) | 2010 (H22) | 2011 (H23) | 2012 (H24) | 2013 (H25) | 2014 (H26) | 2015 (H27) | 2016 (H28) | 2017 (H29) | 2018 (H30) |
|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| B O D | 川栗下 | 1.7 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| | 吾妻橋 | 4.7 | 3.8 | 3.6 | 4.6 | 4.0 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 5.2 |
| | 東金山橋 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 2.7 | 1.6 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
| | 宝田小橋 | 8.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.7 |
| | 新妻橋 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 7.0 | 6.1 |
| | 地蔵橋 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 2.1 |
| | 水掛橋 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.9 |
| | 新川水門 | 2.1 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 4.3 | 4.5 | 4.0 |
| | 十日川橋 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.1 |
| | 郷部大橋 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.3 |
| | 江川台方橋 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.2 |
| | 大日向橋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | 2.3 |
| | 向橋 | 2.5 | 1.8 | 4.8 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 1.5 | 1.7 |
| | 柴田橋 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 3.5 | 3.6 | 4.8 | 3.9 | 4.7 |
| | 馬洗橋 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 3.6 | 4.7 | 2.6 | 2.1 | 1.9 |
| | 津富浦下橋 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
| | 高岡排水機場 | 2.2 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 2.7 |
| | 高ため池 | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.0 |
| | 野毛平工業団地下 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.7 |
| | 豊住工業団地下 | 1.2 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 2.1 |
| | 空港下 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 2.8 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
| | 津富浦排水路 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.2 |
| | 大栄工業団地下 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 5.4 | 2.1 | 7.4 | 3.6 | 4.3 | 3.4 |
| | 東総有料道路下 | 4.1 | 4.1 | 2.7 | 5.2 | 7.5 | 3.0 | 3.1 | 7.7 | 6.4 | 6.2 |
| | グリーンウォーターパーク | 5.3 | 2.1 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 5.8 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 6.7 |
| C O D | 川栗下 | 4.6 | 5.8 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.7 |
| | 吾妻橋 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.4 |
| | 東金山橋 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 5.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| | 宝田小橋 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| | 新妻橋 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 8.0 |
| | 地蔵橋 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 6.1 | 5.7 | 6.2 |
| | 水掛橋 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.8 |
| | 新川水門 | 4.6 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 6.6 | 5.6 | 5.8 | 7.4 | 6.8 | 6.8 |
| | 十日川橋 | 6.6 | 6.7 | 7.5 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 8.6 |
| | 郷部大橋 | 4.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.4 |
| | 江川台方橋 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 5.5 | 5.4 | 5.1 |
| | 大日向橋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.6 | 6.6 |
| | 向橋 | 5.2 | 4.1 | 7.6 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 3.9 | 4.7 |
| | 柴田橋 | 4.5 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 4.9 | 5.1 | 7.3 | 7.8 | 6.8 | 9.2 |
| | 馬洗橋 | 3.9 | 3.1 | 4.0 | 4.5 | 3.2 | 4.4 | 8.6 | 5.5 | 4.7 | 4.9 |
| | 津富浦下橋 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 5.7 |
| | 高岡排水機場 | 5.0 | 7.3 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 5.6 |
| | 高ため池 | 21 | 12 | 13 | 9.7 | 13 | 14 | 9.0 | 9.9 | 8.1 | 8.2 |
| | 野毛平工業団地下 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 4.0 | 3.4 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 4.7 | 4.7 |
| | 豊住工業団地下 | 6.6 | 8.4 | 5.1 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 8.3 | 5.8 | 7.3 |
| | 空港下 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 4.5 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 2.9 | 3.9 | 3.8 |
| | 津富浦排水路 | 8.5 | 8.0 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 9.3 | 10 | 7.9 | 7.8 | 7.3 |
| | 大栄工業団地下 | 8.2 | 8.9 | 5.4 | 7.1 | 9.4 | 5.4 | 9.1 | 10 | 8.0 | 8.2 |
| | 東総有料道路下 | 7.2 | 7.8 | 6.2 | 8.7 | 9.3 | 5.6 | 4.9 | 8.6 | 8.8 | 6.6 |
| | グリーンウォーターパーク | 8.0 | 7.7 | 5.8 | 10 | 26 | 12 | 11 | 16 | 14 | 21 |

| 項目 | 測定地点 | 2009 (H21) | 2010 (H22) | 2011 (H23) | 2012 (H24) | 2013 (H25) | 2014 (H26) | 2015 (H27) | 2016 (H28) | 2017 (H29) | 2018 (H30) |
|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| S S | 川栗下 | 12 | 15 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | <1 |
| | 吾妻橋 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| | 東金山橋 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 宝田小橋 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 |
| | 新妻橋 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| | 地蔵橋 | 10 | 11 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | 12 | 5 | 4 |
| | 水掛橋 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 |
| | 新川水門 | 8 | 10 | 9 | 13 | 9 | 14 | 10 | 14 | 7 | 8 |
| | 十日川橋 | 16 | 15 | 14 | 14 | 18 | 20 | 17 | 15 | 15 | 8 |
| | 郷部大橋 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| | 江川台方橋 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 |
| | 大日向橋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
| | 向橋 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| | 柴田橋 | 7 | 8 | 10 | 5 | 12 | 9 | 11 | 12 | 7 | 5 |
| | 馬洗橋 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 17 | 13 | 5 | 7 |
| | 津富浦下橋 | 8 | 10 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | 高岡排水機場 | 17 | 16 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 12 | 4 |
| | 高ため池 | 41 | 23 | 16 | 7 | 20 | 12 | 10 | 8 | 4 | 3 |
| | 野毛平工業団地下 | 5 | 7 | 12 | <1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | <1 |
| | 豊住工業団地下 | 8 | 36 | 4 | 4 | 12 | 3 | 11 | 7 | 5 | 1 |
| | 空港下 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 3 | <1 |
| | 津富浦排水路 | 21 | 12 | 15 | 8 | 6 | 22 | 26 | 8 | 3 | <1 |
| | 大栄工業団地下 | 3 | 3 | 2 | <1 | 6 | 3 | 6 | <1 | 5 | 1 |
| | 東総有料道路下 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | <1 |
| | グリーンウォーターパーク | 22 | 12 | 12 | 17 | 58 | 32 | 17 | 30 | 24 | 22 |
| 大腸菌群数 | 川栗下 | 3000 | 17000 | 12000 | 80000 | 78000 | 76000 | 36000 | 78000 | 64000 | 59000 |
| | 吾妻橋 | 4400 | 18000 | 8000 | 47000 | 15000 | 17000 | 35000 | 39000 | 36000 | 42000 |
| | 東金山橋 | 540 | 1200 | 700 | 17000 | 3500 | 9200 | 5400 | 9700 | 15000 | 18000 |
| | 宝田小橋 | 2100 | 2400 | 1600 | 26000 | 6900 | 11000 | 28000 | 19000 | 14000 | 21000 |
| | 新妻橋 | 2700 | 6900 | 2200 | 73000 | 20000 | 32000 | 26000 | 73000 | 24000 | 58000 |
| | 地蔵橋 | 9000 | 2900 | 240 | 20000 | 11000 | 9300 | 13000 | 28000 | 46000 | 88000 |
| | 水掛橋 | 1200 | 42000 | 41000 | 110000 | 76000 | 14000 | 18000 | 30000 | 42000 | 40000 |
| | 新川水門 | 280 | 1000 | 92 | 13000 | 1300 | 6500 | 36000 | 17000 | 11000 | 20000 |
| | 十日川橋 | 1800 | 3700 | 1000 | 42000 | 15000 | 19000 | 29000 | 22000 | 21000 | 72000 |
| | 郷部大橋 | 1700 | 5100 | 9000 | 16000 | 11000 | 12000 | 16000 | 14000 | 11000 | 33000 |
| | 江川台方橋 | 780 | 17000 | 17000 | 20000 | 21000 | 11000 | 22000 | 19000 | 28000 | 44000 |
| | 大日向橋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 81000 | 100000 |
| | 向橋 | 4300 | 4100 | 3600 | 31000 | 11000 | 47000 | 27000 | 41000 | 25000 | 79000 |
| | 柴田橋 | 13000 | 10000 | 9700 | 160000 | 140000 | 40000 | 90000 | 96000 | 35000 | 300000 |
| | 馬洗橋 | 21000 | 14000 | 30000 | 100000 | 22000 | 25000 | 21000 | 18000 | 28000 | 29000 |
| | 津富浦下橋 | 980 | 6400 | 240 | 16000 | 10000 | 14000 | 17000 | 12000 | 8800 | 34000 |
| | 高岡排水機場 | 5900 | 27000 | 5800 | 35000 | 21000 | 45000 | 67000 | 43000 | 66000 | 100000 |
| | 高ため池 | 960 | 880 | 460 | 29000 | 5400 | 49000 | 15000 | 23000 | 20000 | 25000 |
| | 野毛平工業団地下 | 2400 | 110000 | 220 | 130000 | 1300 | 13000 | 33000 | 7900 | 49000 | 130000 |
| | 豊住工業団地下 | 79 | 7900 | 110 | 49000 | 33000 | 7900 | 79000 | 13000 | 13000 | 240000 |
| | 空港下 | 1700 | 11000 | 330 | 49000 | 2400 | 3300 | 13000 | 1300 | 7900 | 13000 |
| | 津富浦排水路 | 49 | 2400 | 220 | 33000 | 3300 | 13000 | 79000 | 4900 | 13000 | 33000 |
| | 大栄工業団地下 | 33 | 22000 | 1700 | 33000 | 7900 | 33000 | 240000 | 13000 | 49000 | 33000 |
| | 東総有料道路下 | 70 | 70000 | 13000 | 79000 | 79000 | 79000 | 13000 | 790000 | 240000 | 240000 |
| | グリーンウォーターパーク | 8.0 | 140 | 70 | 49000 | 1300 | 4900 | 7900 | 3300 | 33 | 1300 |

※ 各年度 6 回の調査の平均値（野毛平工業団地下、豊住工業団地下、空港下、津富浦排水路、大栄工業団地下、東総有料道路下、グリーンウォーターパークは 1 回の値）。

表5-5 測定結果と環境基準（生活環境項目）との照らし合わせ（2018（平成30）年度）

| 測定地点 | p H | B O D | S S | D O | 大腸菌群数 | 測定地点 | p H | B O D | S S | D O | 大腸菌群数 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-------|----------|-----|-------|-----|-----|-------|
| 川栗下 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 向 橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 吾妻橋 | ○ | × | ○ | ○ | × | 柴田橋 | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 東金山橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 馬洗橋 | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 宝田小橋 | ○ | × | ○ | ○ | × | 津富浦下橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 新妻橋 | ○ | × | ○ | ○ | × | 高岡排水機場 | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 地蔵橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 野毛平工業団地下 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 水掛橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 豊住工業団地下 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 新川水門 | ○ | × | ○ | ○ | × | 空港下 | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 十日川橋 | ○ | × | ○ | ○ | × | 大栄工業団地下 | × | × | ○ | ○ | × |
| 郷部大橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 東総有料道路下 | ○ | × | ○ | × | × |
| 江川台方橋 | ○ | × | ○ | ○ | × | 津富浦排水路 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 大日向橋 | ○ | × | ○ | ○ | × | | | | | | |

※ ○…環境基準を達成。 ×…環境基準を未達成。

大日向橋、向橋、柴田橋、馬洗橋、津富浦下橋、大栄工業団地下・東総有料道路下・津富浦排水路は河川A類型で評価し、その他は、河川B類型で評価した。

B O Dの評価は、75%値による。

| 環境基準 | p H | B O D | S S | D O | 大腸菌群数 |
|--------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|----------------------|
| 河川A類型 (利根川) (大須賀川) | 6.5 ~ 8.5 | 2mg/L 以下 | 25mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | 1,000MPN/100mL 以下 |
| 河川B類型 (根木名川) | 6.5 ~ 8.5 | 3mg/L 以下 | 25mg/L 以下 | 5mg/L 以上 | 5,000MPN/100mL 以下 |

表5-6 各測定地点におけるB O Dの75%値（2018（平成30）年度）(mg/L)

| 測定地点 | B O D (75%値) | 測定地点 | B O D (75%値) |
|-------|--------------|----------|--------------|
| 川栗下 | 2.8 | 向 橋 | 1.9 |
| 吾妻橋 | 5.9 | 柴田橋 | 5.6 |
| 東金山橋 | 1.3 | 馬洗橋 | 2.7 |
| 宝田小橋 | 13 | 津富浦下橋 | 1.8 |
| 新妻橋 | 7.6 | 高岡排水機場 | 3.4 |
| 地蔵橋 | 2.4 | 野毛平工業団地下 | 1.7 |
| 水掛橋 | 2.1 | 豊住工業団地下 | 2.1 |
| 新川水門 | 5.4 | 空港下 | 1.0 |
| 十日川橋 | 3.8 | 大栄工業団地下 | 3.4 |
| 郷部大橋 | 1.5 | 東総有料道路下 | 6.2 |
| 江川台方橋 | 3.2 | 津富浦排水路 | 1.2 |
| 大日向橋 | 2.5 | | |

表5-7 市内主要河川の年平均値の推移（富栄養化関連項目）：1 (単位：mg/L)

| 項目 | 測定地点 | 2009 (H21) | 2010 (H22) | 2011 (H23) | 2012 (H24) | 2013 (H25) | 2014 (H26) | 2015 (H27) | 2016 (H28) | 2017 (H29) | 2018 (H30) |
|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| アンモニア性窒素 | 川栗下 | 0.04 | 0.18 | 0.54 | 0.2 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.1 |
| | 吾妻橋 | 5.75 | 7.61 | 7.82 | 6.1 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 8.2 |
| | 東金山橋 | 0.05 | 0.06 | 0.48 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 |
| | 宝田小橋 | 24.9 | 29.5 | 23.6 | 28 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 29 |
| | 新妻橋 | 4.58 | 5.39 | 6.12 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |
| | 地蔵橋 | 0.08 | 0.14 | 0.63 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |
| | 水掛橋 | 0.10 | 0.26 | 0.67 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 |
| | 新川水門 | 0.71 | 0.66 | 1.39 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.2 |
| | 十日川橋 | 0.93 | 0.53 | 0.92 | 0.7 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
| | 郷部大橋 | 0.10 | 0.18 | 0.62 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 江川台方橋 | 0.11 | 0.19 | 0.71 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 |
| | 大日向橋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | 0.4 |
| | 向橋 | 0.59 | 0.47 | 0.96 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| | 柴田橋 | 0.24 | 0.38 | 1.21 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| | 馬洗橋 | 1.96 | 0.68 | 2.33 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 |
| | 津富浦下橋 | 0.12 | 0.16 | 0.59 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 |
| | 高岡排水機場 | 0.18 | 0.27 | 0.69 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| | 高ため池 | 0.30 | 0.11 | 0.73 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 |
| | 野毛平工業団地下 | 0.21 | <0.03 | 0.50 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 豊住工業団地下 | 0.07 | <0.03 | 0.44 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.1 |
| | 空港下 | 0.03 | <0.03 | 0.30 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 津富浦排水路 | 0.03 | <0.03 | 1.22 | 0.3 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 大栄工業団地下 | 1.93 | 1.42 | 0.53 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | <0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 |
| | 東総有料道路下 | 0.71 | <0.03 | 1.42 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 0.8 |
| | グリーンウォーターパーク | <0.03 | <0.03 | 0.98 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 全窒素 | 川栗下 | 7.6 | 7.7 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 6.1 |
| | 吾妻橋 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 13 |
| | 東金山橋 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 2.1 |
| | 宝田小橋 | 32 | 32 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 28 | 26 | 32 |
| | 新妻橋 | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 9.2 | 9.9 | 10 | 10 | 9.6 | 9.4 | 9.8 |
| | 地蔵橋 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 2.1 |
| | 水掛橋 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.6 |
| | 新川水門 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 3.8 |
| | 十日川橋 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 4.6 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 5.9 |
| | 郷部大橋 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.6 |
| | 江川台方橋 | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| | 大日向橋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 1.8 |
| | 向橋 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.4 |
| | 柴田橋 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.1 |
| | 馬洗橋 | 7.0 | 5.2 | 7.1 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 4.4 |
| | 津富浦下橋 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2.6 |
| | 高岡排水機場 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 3.0 |
| | 高ため池 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 3.0 | 5.6 |
| | 野毛平工業団地下 | 3.4 | 6.7 | 3.7 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 3.6 | 2.1 | 2.3 |
| | 豊住工業団地下 | 1.0 | 1.5 | 10 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 2.1 |
| | 空港下 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| | 津富浦排水路 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 |
| | 大栄工業団地下 | 6.0 | 9.1 | 7.7 | 3.6 | 7.3 | 4.9 | 7.2 | 3.4 | 6.1 | 4.6 |
| | 東総有料道路下 | 6.3 | 8.8 | 9.8 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 5.8 | 7.9 | 7.8 | 6.4 |
| | グリーンウォーターパーク | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

表5-7 市内主要河川の年平均値の推移（富栄養化関連項目）：2

(単位：mg/L)

表5-7 市内主要河川の年平均値の推移（富栄養化関連項目）：2

(単位：mg/L)

| 項目 | 測定地点 | 2009 (H21) | 2010 (H22) | 2011 (H23) | 2012 (H24) | 2013 (H25) | 2014 (H26) | 2015 (H27) | 2016 (H28) | 2017 (H29) | 2018 (H30) |
|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 全 リ ン | 川栗下 | 0.33 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| | 吾妻橋 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| | 東金山橋 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.31 |
| | 宝田小橋 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.086 | 0.083 |
| | 新妻橋 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| | 地蔵橋 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.26 |
| | 水掛け橋 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| | 新川水門 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| | 十日川橋 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.32 |
| | 郷部大橋 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.071 | 0.046 |
| | 江川台方橋 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.083 | 0.095 |
| | 大日向橋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15 | 0.13 |
| | 向橋 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.14 | 0.15 |
| | 柴田橋 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.31 | 0.49 | 0.32 | 0.48 |
| | 馬洗橋 | 0.31 | 0.11 | 0.12 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.22 |
| | 津富浦下橋 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.11 |
| | 高岡排水機場 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| | 高ため池 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.46 |
| | 野毛平工業団地下 | 0.44 | 0.47 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | 0.10 |
| | 豊住工業団地下 | 0.06 | 0.02 | 0.69 | 0.13 | 0.18 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.086 | 0.12 |
| | 空港下 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.23 | 0.26 |
| | 津富浦排水路 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.046 |
| | 大栄工業団地下 | 1.39 | 1.51 | 0.61 | 1.0 | 0.99 | 0.31 | 0.88 | 1.1 | 1.1 | 0.78 |
| | 東総有料道路下 | 0.47 | 0.56 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.22 | 0.23 | 0.71 | 0.62 | 0.33 |
| | グリーンウォーターパーク | 0.06 | <0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |

※ 各年度6回の調査の平均値（野毛平工業団地下、豊住工業団地下、空港下、津富浦排水路、大栄工業団地下、東総有料道路下、グリーンウォーターパークは1回の値）。

表 5-8 2018（平成 30）年度市内主要河川の年平均値(その他の項目)

(単位：濁度は度、電気伝導率は mS/m、その他は mg/L)

| 調査項目 | 濁 度 | n-ヘキサン抽出物質 | 電気伝導率 | M B A S | 塩化物イオン |
|--------------|-----|------------|-------|---------|--------|
| 川栗下 | 3.7 | <0.5 | 30 | <0.02 | 19 |
| 吾妻橋 | 4.2 | <0.5 | 510 | <0.02 | 1700 |
| 東金山橋 | 5.4 | <0.5 | 37 | <0.02 | 44 |
| 宝田小橋 | 5.3 | <0.5 | 1700 | <0.02 | 7400 |
| 新妻橋 | 7.6 | <0.5 | 420 | <0.02 | 1300 |
| 地蔵橋 | 7.2 | <0.5 | 30 | <0.02 | 24 |
| 水掛橋 | 9.1 | <0.5 | 24 | <0.02 | 20 |
| 新川水門 | 15 | <0.5 | 130 | <0.02 | 220 |
| 十日川橋 | 18 | <0.5 | 37 | <0.02 | 30 |
| 郷部大橋 | 3.2 | <0.5 | 32 | <0.02 | 13 |
| 江川台方橋 | 6.5 | <0.5 | 26 | <0.02 | 16 |
| 大日向橋 | 14 | <0.5 | 38 | <0.02 | 55 |
| 向橋 | 4.1 | <0.5 | 24 | <0.02 | 19 |
| 柴田橋 | 18 | <0.5 | 37 | <0.02 | 43 |
| 馬洗橋 | 12 | <0.5 | 27 | <0.02 | 17 |
| 津富浦下橋 | 5.1 | 0.6 | 31 | <0.02 | 24 |
| 高岡排水機場 | 9.5 | <0.5 | 27 | <0.02 | 20 |
| 高ため池 | 6.0 | <0.5 | 25 | <0.02 | 19 |
| 野毛平工業団地下 | 6.2 | <0.5 | 31 | <0.02 | 35 |
| 豊住工業団地下 | 7.4 | <0.5 | 28 | <0.02 | 19 |
| 空港下 | 3.0 | <0.5 | 31 | <0.02 | 10 |
| 津富浦排水路 | 3.6 | <0.5 | 57 | <0.02 | 44 |
| 大栄工業団地下 | 2.7 | <0.5 | 43 | <0.02 | 56 |
| 東総有料道路下 | 4.3 | <0.5 | 29 | <0.02 | 25 |
| グリーンウォーターパーク | 34 | <0.5 | 27 | <0.02 | 45 |

※ 年(年度) 6回の調査の平均値(野毛平工業団地下、豊住工業団地下、空港下、津富浦排水路、大栄工業団地下、東総有料道路下、グリーンウォーターパークは1回の値)。

表 5-9 2018（平成 30）年度市内主要河川の調査結果（健康項目）：1 (単位：mg/L)

| 有害化学物質 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | ヒ素 |
|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 環境基準値 | 0.003 以下 | 検出されないこと | 0.01 以下 | 0.05 以下 | 0.01 以下 |
| 川栗下 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 吾妻橋 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 東金山橋 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 宝田小橋 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 新妻橋 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 地蔵橋 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 水掛橋 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 新川水門 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 十日川橋 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 郷部大橋 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 江川台方橋 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 大日向橋 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 向橋 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 柴田橋 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 馬洗橋 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 津富浦下橋 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 高岡排水機場 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 高ため池 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 野毛平工業団地下 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 豊住工業団地下 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 空港下 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 津富浦排水路 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |
| 大栄工業団地下 | <0.0003 | <0.1 | <0.005 | <0.02 | <0.005 |

表 5-9 2018(平成30)年度市内主要河川の調査結果(健康項目):2 (単位:mg/L)

| 有害化学物質 | 総水銀 | アルキル水銀 | P C B | ジクロロメタン | 四塩化炭素 |
|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 環境基準値 | 0.0005 以下 | 検出されないこと | 検出されないこと | 0.02 以下 | 0.002 以下 |
| 川栗下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 吾妻橋 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 東金山橋 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 宝田小橋 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 新妻橋 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 地蔵橋 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 水掛け橋 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 新川水門 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 十日川橋 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 郷部大橋 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 江川台方橋 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 大日向橋 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 向橋 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 柴田橋 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 馬洗橋 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 津富浦下橋 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 高岡排水機場 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 高ため池 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 野毛平工業団地下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 豊住工業団地下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 空港下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 津富浦排水路 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |
| 大栄工業団地下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.002 | <0.0002 |

表 5-9 2018（平成 30）年度市内主要河川の調査結果（健康項目）：3 （単位：mg/L）

| 有害化学物質 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン |
|----------|-------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| 環境基準値 | 0.004 以下 | 0.1 以下 | 0.04 以下 | 1 以下 | 0.006 以下 |
| 川栗下 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 吾妻橋 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 東金山橋 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 宝田小橋 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 新妻橋 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 地蔵橋 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 水掛橋 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 新川水門 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 十日川橋 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 郷部大橋 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 江川台方橋 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 大日向橋 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 向橋 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 柴田橋 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 馬洗橋 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 津富浦下橋 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 高岡排水機場 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 高ため池 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 野毛平工業団地下 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 豊住工業団地下 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 空港下 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 津富浦排水路 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |
| 大栄工業団地下 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.01 | <0.0006 |

表 5-9 2018（平成 30）年度市内主要河川の調査結果（健康項目）：4 （単位：mg/L）

| 有害化学物質 | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロパン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ |
|----------|-----------|------------|--------------|----------|----------|---------|
| 環境基準値 | 0.01 以下 | 0.01 以下 | 0.002 以下 | 0.006 以下 | 0.003 以下 | 0.02 以下 |
| 川栗下 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 吾妻橋 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 東金山橋 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 宝田小橋 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 新妻橋 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 地蔵橋 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 水掛け橋 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 新川水門 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 十日川橋 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 郷部大橋 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 江川台方橋 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 大日向橋 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 向橋 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 柴田橋 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 馬洗橋 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 津富浦下橋 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 高岡排水機場 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 高ため池 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 野毛平工業団地下 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 豊住工業団地下 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 空港下 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 津富浦排水路 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |
| 大栄工業団地下 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |

表 5-9 2018(平成30)年度市内主要河川の調査結果(健康項目):5 (単位:mg/L)

| 有害化学物質 | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | ふつ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン |
|----------|---------|---------|-------------------|--------|-------|-----------|
| 環境基準値 | 0.01 以下 | 0.01 以下 | 10 以下 | 0.8 以下 | 1 以下 | 0.05 以下 |
| 川栗下 | <0.001 | <0.001 | 5.0 | <0.08 | 0.02 | <0.005 |
| 吾妻橋 | <0.001 | <0.001 | 4.0 | <0.08 | 0.27 | <0.005 |
| 東金山橋 | <0.001 | <0.001 | 1.8 | <0.08 | 0.03 | <0.005 |
| 宝田小橋 | <0.001 | <0.001 | 2.0 | <0.08 | 0.89 | <0.005 |
| 新妻橋 | <0.001 | <0.001 | 3.2 | <0.08 | 0.21 | <0.005 |
| 地蔵橋 | <0.001 | <0.001 | 2.0 | 0.09 | 0.02 | <0.005 |
| 水掛け橋 | <0.001 | <0.001 | 1.8 | 0.08 | 0.02 | <0.005 |
| 新川水門 | <0.001 | <0.001 | 2.3 | 0.13 | 0.12 | <0.005 |
| 十日川橋 | <0.001 | <0.001 | 6.2 | 0.16 | 0.09 | <0.005 |
| 郷部大橋 | <0.001 | <0.001 | 1.4 | <0.08 | 0.02 | <0.005 |
| 江川台方橋 | <0.001 | <0.001 | 1.8 | 0.10 | 0.03 | <0.005 |
| 大日向橋 | <0.001 | <0.001 | 0.6 | 0.16 | 0.05 | <0.005 |
| 向橋 | <0.001 | <0.001 | 2.9 | <0.08 | <0.02 | <0.005 |
| 柴田橋 | <0.001 | <0.001 | 2.7 | <0.08 | 0.03 | <0.005 |
| 馬洗橋 | <0.001 | <0.001 | 3.9 | <0.08 | <0.02 | <0.005 |
| 津富浦下橋 | <0.001 | <0.001 | 2.2 | <0.08 | 0.04 | <0.005 |
| 高岡排水機場 | <0.001 | <0.001 | 1.8 | 0.08 | 0.02 | <0.005 |
| 高ため池 | <0.001 | <0.001 | 7.0 | <0.08 | 0.04 | <0.005 |
| 野毛平工業団地下 | <0.001 | <0.001 | 1.6 | 0.11 | 0.04 | <0.005 |
| 豊住工業団地下 | <0.001 | <0.001 | 0.6 | 0.22 | 0.04 | <0.005 |
| 空港下 | <0.001 | <0.001 | 1.5 | <0.08 | <0.02 | <0.005 |
| 津富浦排水路 | <0.001 | <0.001 | 0.3 | <0.08 | 0.30 | <0.005 |
| 大栄工業団地下 | <0.001 | <0.001 | 2.5 | <0.08 | <0.02 | <0.005 |

※ 2018(平成30)年7月、2019(平成31)年1月、計2回の調査の平均値(野毛平工業団地下、豊住工業団地下、空港下、津富浦排水路、大栄工業団地下は2018(平成30)年7月調査1回の値)。

全ての項目で環境基準を達成しています。

表 5-10 市内の水域類型指定された河川の年平均値(水生生物保全環境基準)

(単位:mg/L)

| 地点名 | 年度 | 全亜鉛 (0.03mg/L) との比較 | 環境基準 (0.002mg/L) との比較 | ノニルフェノール | 環境基準 (0.002mg/L) との比較 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | 環境基準 (0.05mg/L) との比較 |
|------|-----------|---------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 新妻橋 | 2014(H26) | 0.007 | ○ | <0.00006 | ○ | 0.008 | ○ |
| | 2015(H27) | 0.008 | ○ | <0.00006 | ○ | 0.0023 | ○ |
| | 2016(H28) | 0.006 | ○ | <0.00006 | ○ | 0.0009 | ○ |
| | 2017(H29) | 0.007 | ○ | <0.00006 | ○ | 0.0044 | ○ |
| | 2018(H30) | 0.008 | ○ | <0.00006 | ○ | 0.0035 | ○ |
| 新川水門 | 2014(H26) | 0.012 | ○ | <0.00006 | ○ | 0.008 | ○ |
| | 2015(H27) | 0.011 | ○ | <0.00006 | ○ | 0.0007 | ○ |
| | 2016(H28) | 0.010 | ○ | <0.00006 | ○ | 0.0014 | ○ |
| | 2017(H29) | 0.008 | ○ | <0.00006 | ○ | 0.0019 | ○ |
| | 2018(H30) | 0.009 | ○ | <0.00006 | ○ | 0.0016 | ○ |
| 柴田橋 | 2014(H26) | 0.009 | ○ | <0.00006 | ○ | 0.0011 | ○ |
| | 2015(H27) | 0.014 | ○ | <0.00006 | ○ | 0.0019 | ○ |
| | 2016(H28) | 0.024 | ○ | <0.00006 | ○ | 0.0028 | ○ |
| | 2017(H29) | 0.010 | ○ | <0.00006 | ○ | 0.0038 | ○ |
| | 2018(H30) | 0.015 | ○ | <0.00006 | ○ | 0.0036 | ○ |

※ ○…環境基準を達成

表 5-11 河川底質調査結果の年平均値の推移 : 1

(単位 : mg/kg)

| 地点名 | 年度 | カドミウム | 全シアン | 六価クロム | 総水銀 | ヒ素 | 有機リン | 鉛 | P C B |
|------------|-----------|-------|------|-------|-------|-----|------|-----|-------|
| 宝田小橋 | 2014(H26) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 4.0 | <1 | 2.7 | <0.01 |
| | 2015(H27) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 3.6 | <1 | 3.0 | <0.01 |
| | 2016(H28) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 3.8 | <1 | 4.0 | <0.01 |
| | 2017(H29) | 0.04 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 4.2 | <1 | 3.5 | <0.01 |
| | 2018(H30) | 0.05 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 5.1 | <1 | 2.9 | <0.01 |
| 新妻橋 | 2014(H26) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 4.1 | <1 | 3.1 | <0.01 |
| | 2015(H27) | 0.02 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 4.9 | <1 | 3.8 | <0.01 |
| | 2016(H28) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 4.4 | <1 | 4.3 | <0.01 |
| | 2017(H29) | 0.07 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 3.9 | <1 | 4.1 | <0.01 |
| | 2018(H30) | 0.07 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 5.0 | <1 | 6.4 | <0.01 |
| 地蔵橋 | 2014(H26) | 0.10 | <0.5 | <0.1 | 0.01 | 9.2 | <1 | 5.9 | <0.01 |
| | 2015(H27) | 0.20 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 9.7 | <1 | 6.4 | <0.01 |
| | 2016(H28) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 8.7 | <1 | 5.5 | <0.01 |
| | 2017(H29) | 0.37 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 10 | <1 | 8.7 | <0.01 |
| | 2018(H30) | 0.36 | <0.5 | <0.1 | 0.03 | 10 | <1 | 8.2 | <0.01 |
| 新川水門 | 2014(H26) | 0.30 | <0.5 | <0.1 | 0.06 | 15 | <1 | 23 | <0.01 |
| | 2015(H27) | 0.40 | <0.5 | <0.1 | 0.04 | 13 | <1 | 25 | <0.01 |
| | 2016(H28) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | 0.04 | 13 | <1 | 21 | <0.01 |
| | 2017(H29) | 0.62 | <0.5 | <0.1 | 0.03 | 13 | <1 | 21 | <0.01 |
| | 2018(H30) | 0.60 | <0.5 | <0.1 | 0.01 | 13 | <1 | 24 | <0.01 |
| 十日川橋 | 2014(H26) | 0.08 | <0.5 | <0.1 | 0.01 | 8.0 | <1 | 7.9 | <0.01 |
| | 2015(H27) | 0.14 | <0.5 | <0.1 | 0.02 | 7.2 | <1 | 11 | <0.01 |
| | 2016(H28) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | 0.01 | 6.8 | <1 | 14 | <0.01 |
| | 2017(H29) | 0.22 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 6.5 | <1 | 7.4 | <0.01 |
| | 2018(H30) | 0.43 | <0.5 | <0.1 | 0.03 | 6.4 | <1 | 7.5 | <0.01 |
| バタ池 | 2014(H26) | 0.10 | <0.5 | <0.1 | 0.03 | 5.9 | <1 | 11 | <0.01 |
| | 2015(H27) | 0.23 | <0.5 | <0.1 | 0.06 | 5.4 | <1 | 20 | <0.01 |
| | 2016(H28) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | 0.05 | 4.8 | <1 | 29 | <0.01 |
| | 2017(H29) | 0.76 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 5.6 | <1 | 58 | <0.01 |
| | 2018(H30) | 0.84 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 6.1 | <1 | 19 | <0.01 |
| 馬洗橋 | 2014(H26) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 4.4 | <1 | 2.5 | <0.01 |
| | 2015(H27) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 5.3 | <1 | 4.1 | <0.01 |
| | 2016(H28) | <0.02 | <0.5 | 0.1 | <0.01 | 4.7 | <1 | 2.5 | <0.01 |
| | 2017(H29) | 0.03 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 3.8 | <1 | 2.9 | <0.01 |
| | 2018(H30) | 0.06 | <0.5 | <0.1 | 0.01 | 6.1 | <1 | 4.4 | <0.01 |
| 底質の暫定除去除基準 | — | — | — | 25以上 | — | — | — | — | 10以上 |

表 5-11 河川底質調査結果の年平均値の推移：2 (単位 : mg/kg)

| 地点名 | 年度 | カドミウム | 全シアン | 六価クロム | 総水銀 | ヒ素 | 有機リン | 鉛 | PCB |
|-----------|-----------|-------|------|-------|-------|-----|------|------|-------|
| 野毛平工業団地下 | 2014(H26) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 4.6 | <1 | 4.9 | <0.01 |
| | 2015(H27) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 5.1 | <1 | 2.8 | <0.01 |
| | 2016(H28) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 2.0 | <1 | 3.3 | <0.01 |
| | 2017(H29) | 0.04 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 3.0 | <1 | 2.4 | <0.01 |
| | 2018(H30) | 0.05 | <0.5 | <0.1 | 0.01 | 6.0 | <1 | 3.5 | <0.01 |
| 豊住工業団地下 | 2014(H26) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 4.9 | <1 | 4.2 | <0.01 |
| | 2015(H27) | 0.12 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 6.1 | <1 | 5.9 | <0.01 |
| | 2016(H28) | <0.02 | <0.5 | 0.1 | <0.01 | 5.3 | <1 | 3.7 | <0.01 |
| | 2017(H29) | 0.20 | <0.5 | 0.1 | <0.01 | 5.0 | <1 | 13 | <0.01 |
| | 2018(H30) | 0.07 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 6.7 | <1 | 6.8 | <0.01 |
| 空港下 | 2014(H26) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 6.0 | <1 | 15 | <0.01 |
| | 2015(H27) | 0.27 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 8.3 | <1 | 19 | <0.01 |
| | 2016(H28) | <0.02 | <0.5 | 0.1 | <0.01 | 5.1 | <1 | 13 | <0.01 |
| | 2017(H29) | 0.30 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 3.1 | <1 | 110 | <0.01 |
| | 2018(H30) | 0.30 | <0.5 | <0.1 | 0.01 | 3.6 | <1 | 13 | <0.01 |
| 大栄工業団地下 | 2014(H26) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 4.0 | <1 | 4.1 | <0.01 |
| | 2015(H27) | 0.03 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 5.3 | <1 | 4.3 | <0.01 |
| | 2016(H28) | <0.02 | <0.5 | <0.1 | <0.01 | 2.5 | <1 | 3.5 | <0.01 |
| | 2017(H29) | 0.06 | <0.5 | 0.1 | <0.01 | 3.4 | <1 | 3.8 | <0.01 |
| | 2018(H30) | 0.06 | <0.5 | 0.1 | 0.01 | 3.2 | <1 | 7.8 | <0.01 |
| 底質の暫定除去基準 | - | - | - | 25以上 | - | - | - | 10以上 | |

※ 底質の暫定除去基準：昭和 50 年 10 月 28 日 環水管第 119 号 環境庁水質保全局長通知。

(1) 利根川

利根川は群馬県みなかみ町を水源に、埼玉県、茨城県及び千葉県を下って太平洋に注いでいます。幹線流路延長 322km、流域面積は 16,840km²を有し、流域は 1 都 5 県にまたがる我が国一の河川であり、主に農業用水、水産業等に利用されてきましたが、近年、上水道、工業用水としての需要も増大しています。このため、利根川下流は 1973（昭和 48）年 3 月、環境基準河川 A 類型に指定されています。BOD により水質の汚濁状況をみると、県で行った 8 地点の水質調査では、2018（平成 30）年度は 1.1～2.5mg/L で、8 地点中 6 地点（銚子大橋、水郷大橋、金江津、須賀、栄橋、大利根橋）で環境基準を達成しています。

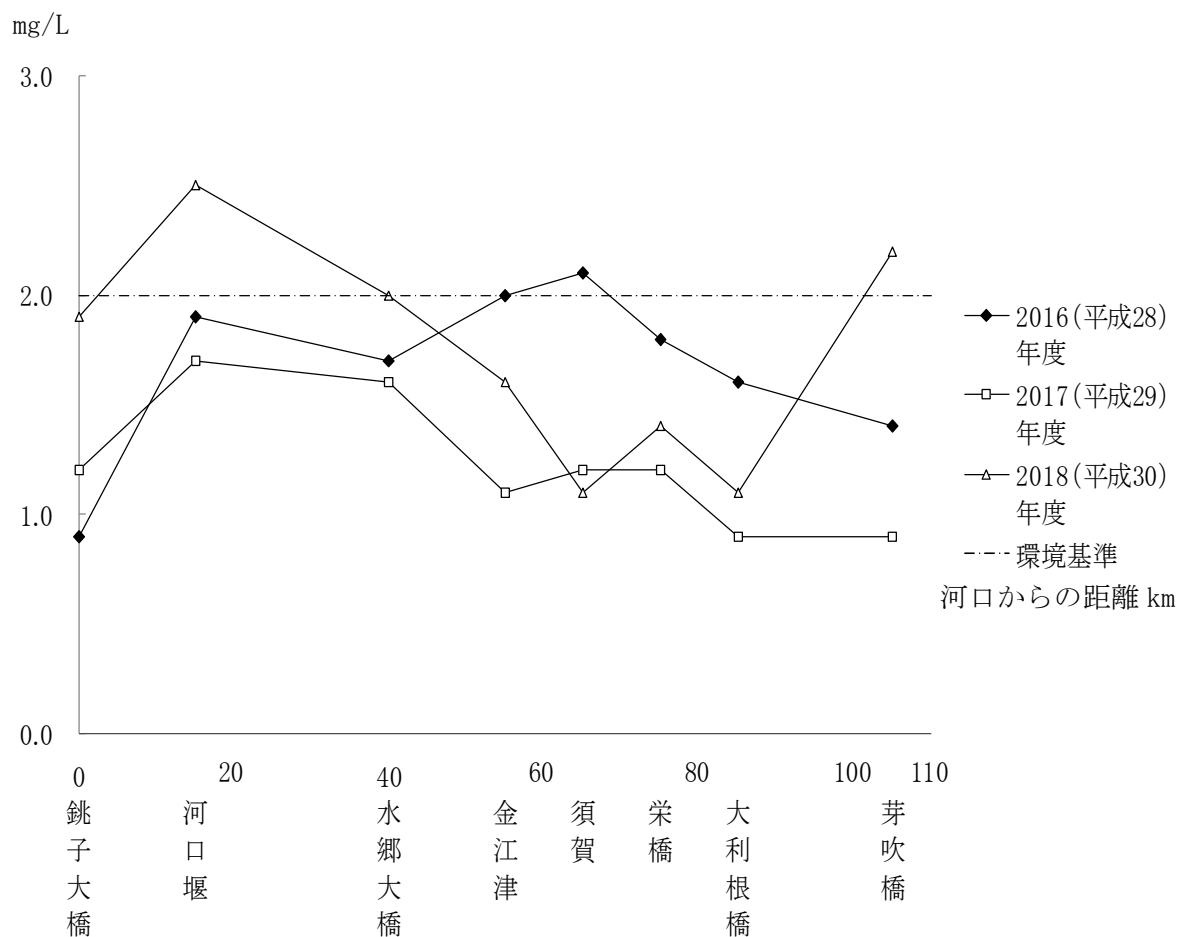


図 5-2 利根川 BOD (75%値) 縦断変化

(2) 根木名川、大須賀川、境川

根木名川は富里市根木名地先を水源に、本市を南から北へ縦断して流れ、利根川に注いでいます。流路延長 18.9km、流域面積 86.82km² を有し、1973（昭和 48）年 7 月に環境基準河川 B 類型に指定されました。

本市の根木名川における水質調査は、上流の川栗下、中流の吾妻橋と新妻橋、そして最も下流である根木名川河口付近の新川水門で行っています。

また千葉県においても、さくら橋（2006（平成 18）年度関戸橋から変更）、根木名橋、新川水門で水質調査が実施されています。

大須賀川は前林の大堀山を水源とし、香取市で利根川に注いでいます。河口から谷頭部までの距離は最長で 12km 程度、下田川、天昌寺川をはじめとする多くの支谷が、不規則に分かれて樹枝状谷を形成しています。農業用水のほか飲料水としても利用され、環境基準河川 A 類型に指定されています。

本市の大須賀川における水質検査は、上流の馬洗橋、中流の柴田橋で行っています。

また千葉県において、関橋、黄金橋（両方とも香取市）で水質調査が実施されています。

境川は、高岡地先にある通称「高岡の池」から、高岡・猿山地区の境界を通り利根川に流れ込む全長約 360m の一般河川で、源流は倉水地先の山林付近からの湧水です。上流部では農業用水路となっています。下流部は高岡・猿山地区の住宅地を流れているため、生活雑排水や道路排水等が流れ込んでいます。



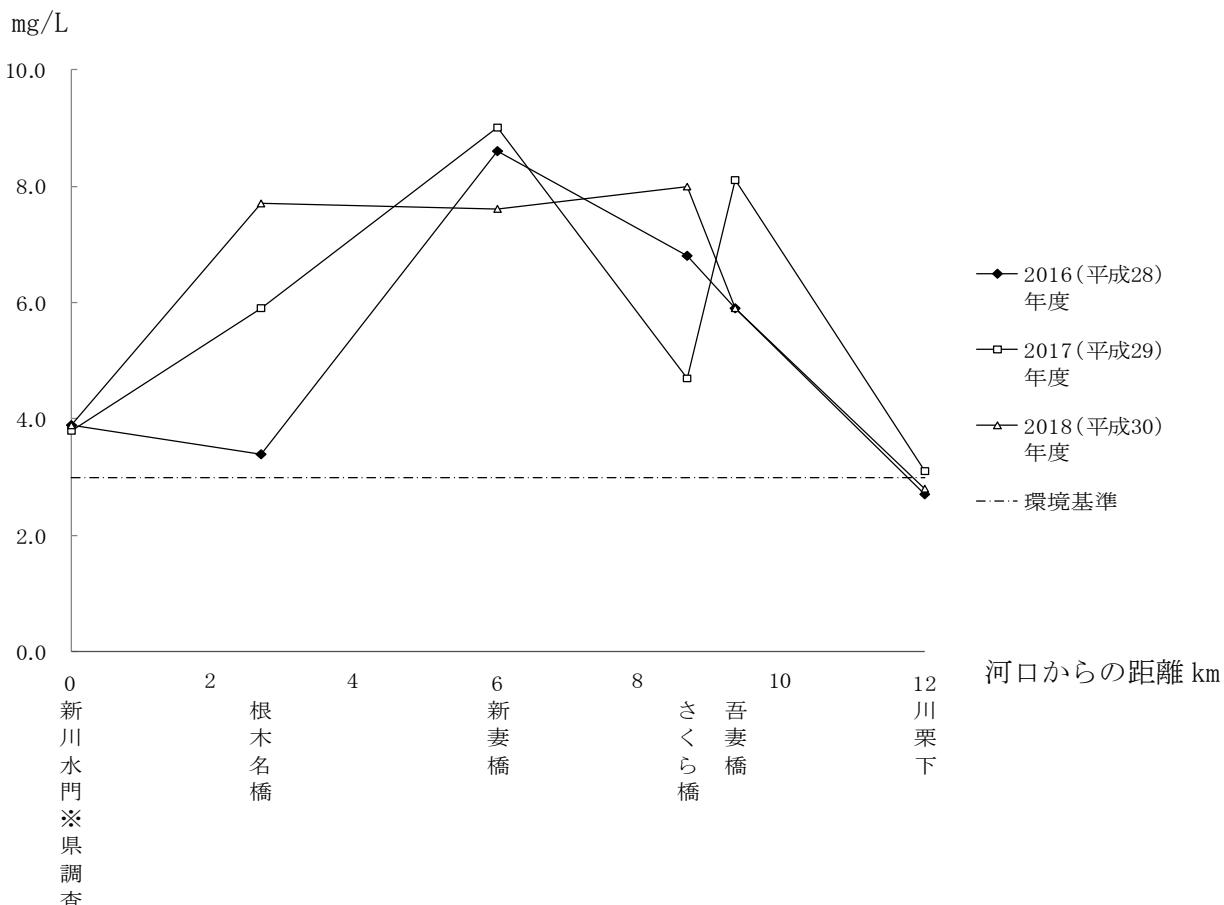


図 5-3 根木名川 B O D (75% 値) 縦断変化

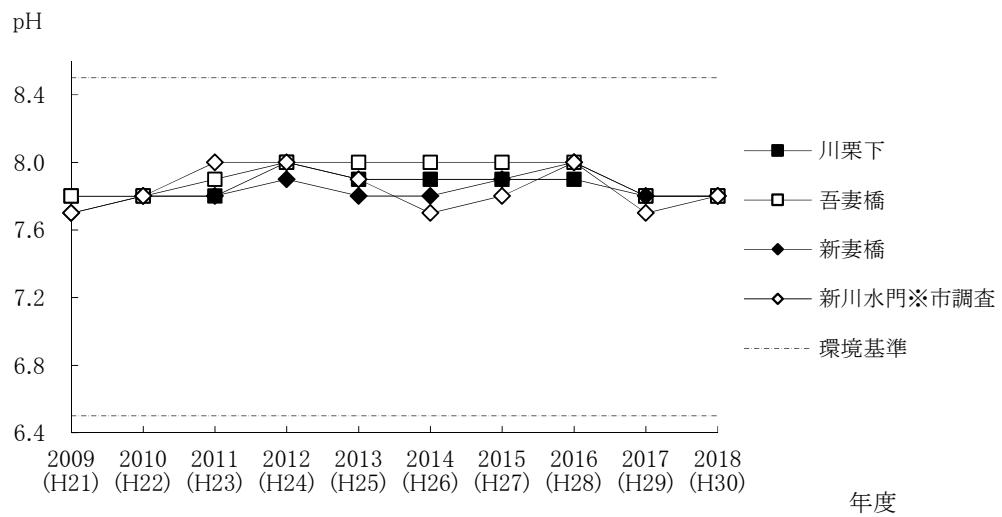


※ 環境基準は 6.5 以上 8.5 以下。

図 5-4 根木名川 pH 年平均値の推移

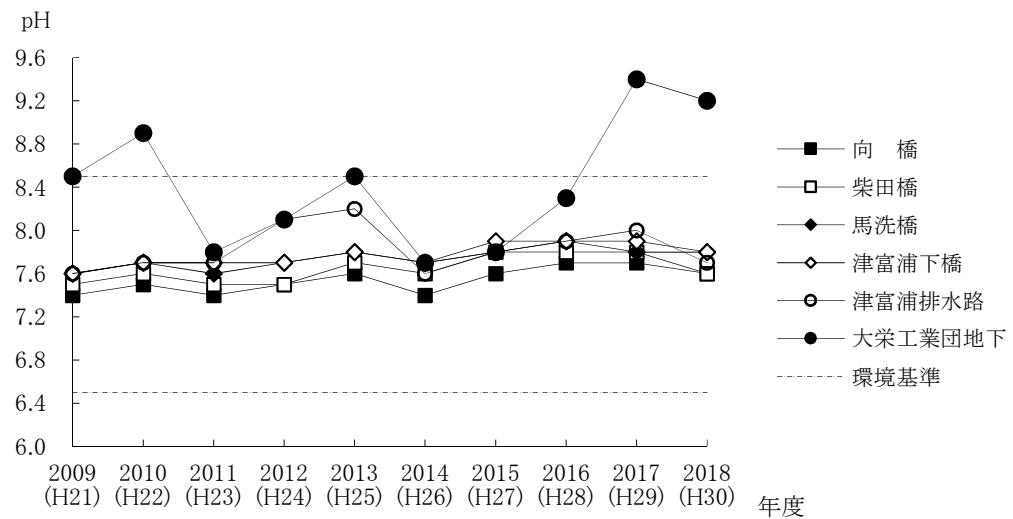

※ 環境基準は 6.5 以上 8.5 以下。

図 5-5 大須賀川 pH 年平均値の推移

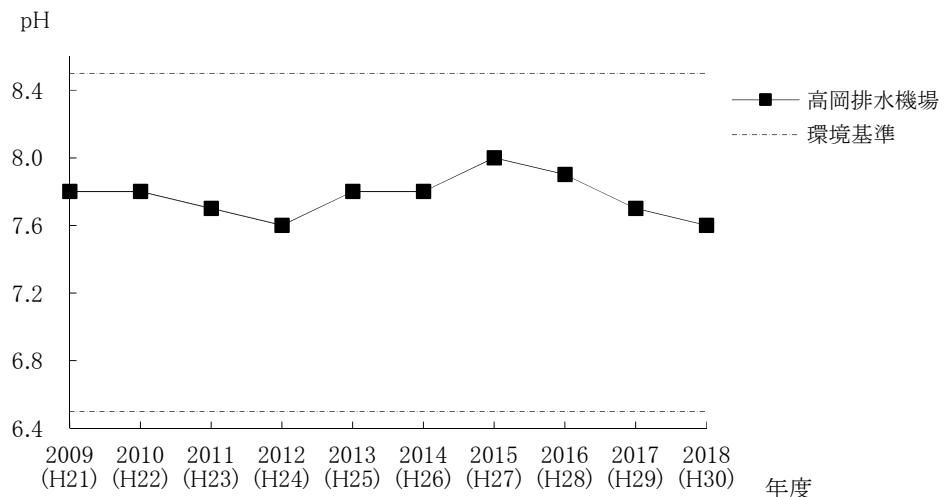

※ 環境基準は 6.5 以上 8.5 以下。

図 5-6 境川 pH 年平均値の推移

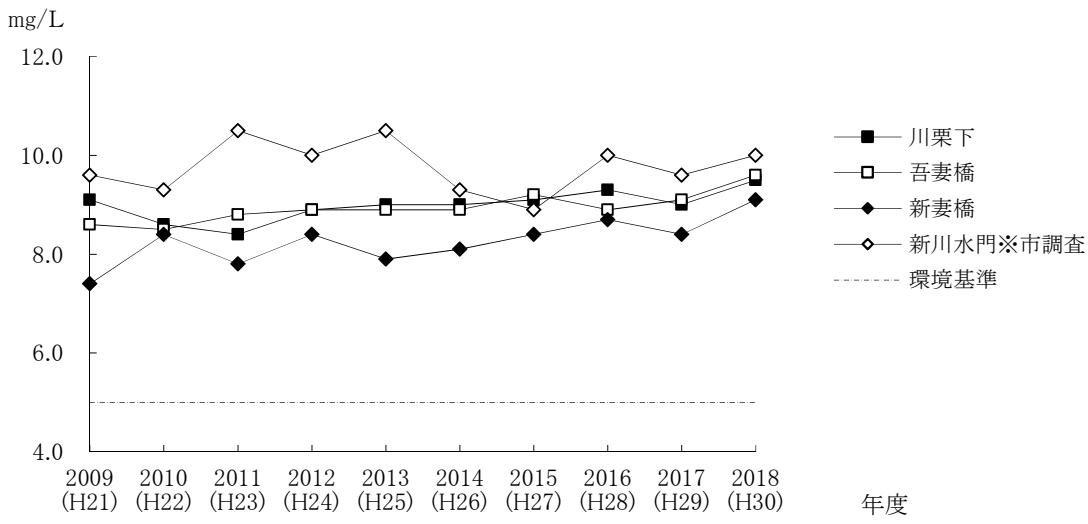


図 5-7 根木名川DO 年平均値の推移

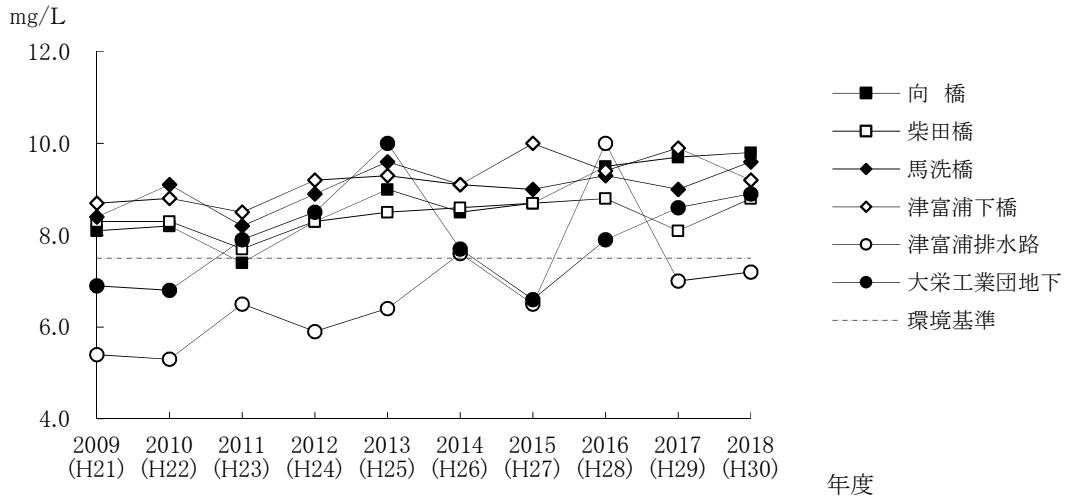


図 5-8 大須賀川DO 年平均値の推移

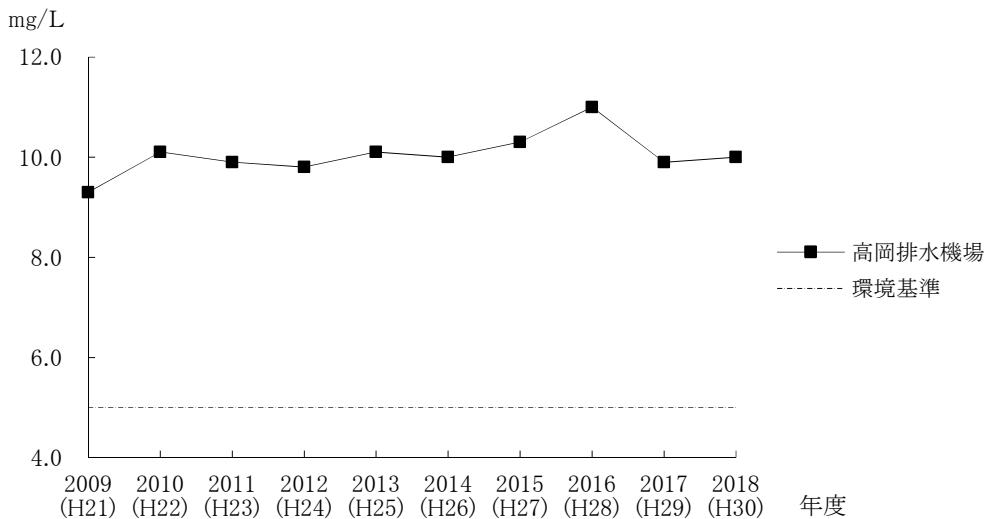


図 5-9 境川DO 年平均値の推移

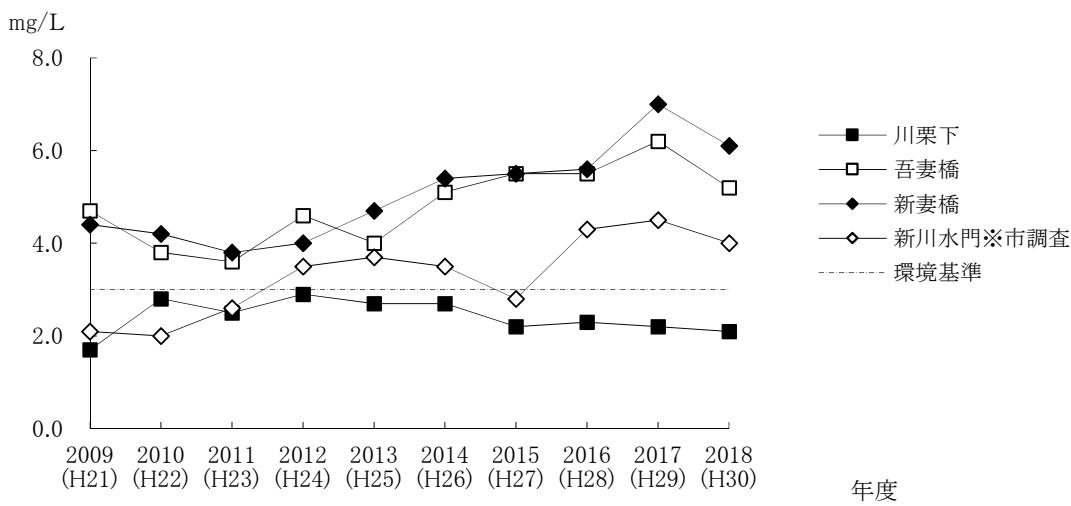


図 5-10 根木名川 BOD 年平均値の推移

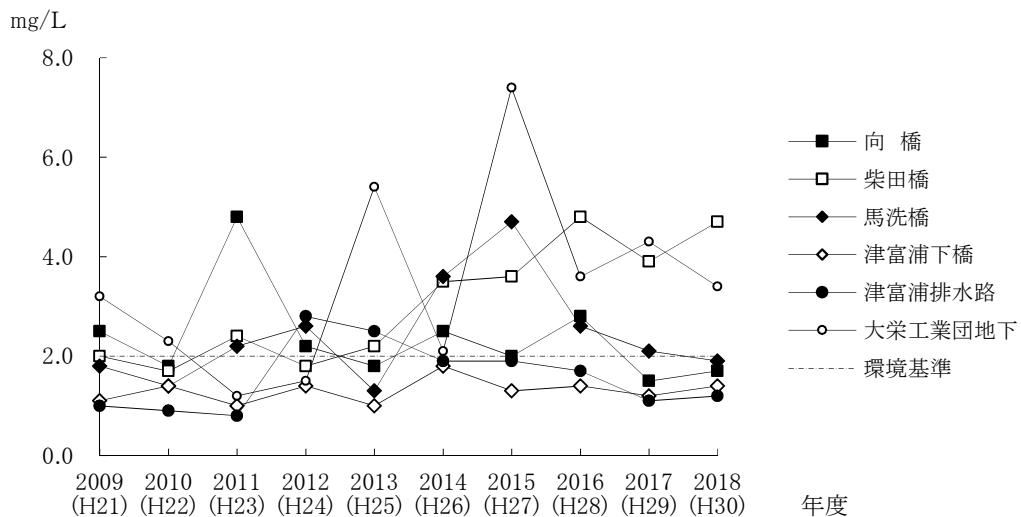


図 5-11 大須賀川 BOD 年平均値の推移

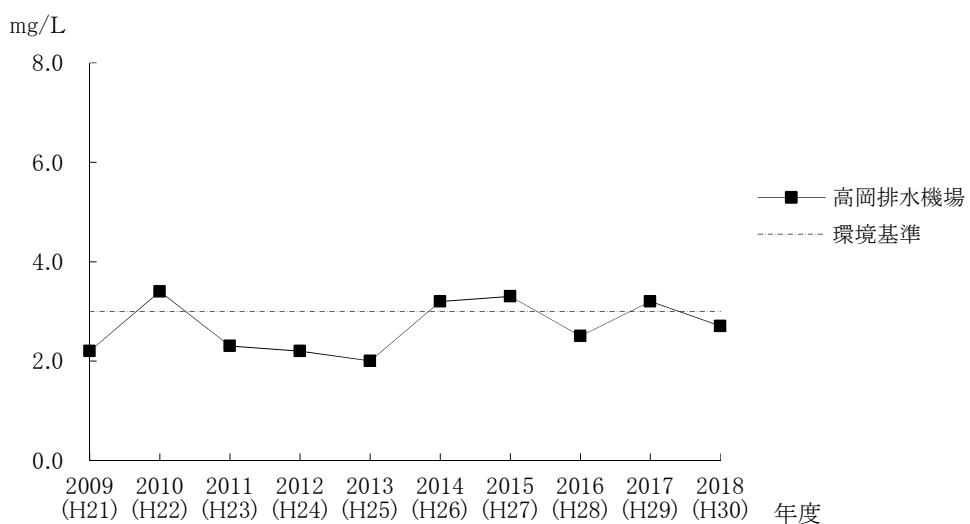


図 5-12 境川 BOD 年平均値の推移

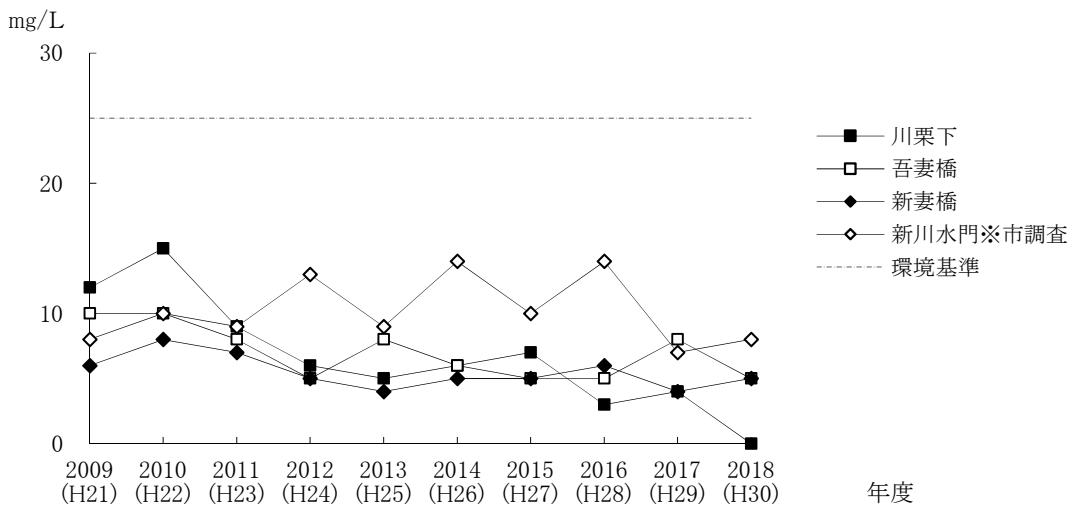


図 5-13 根木名川 S S 年平均値の推移

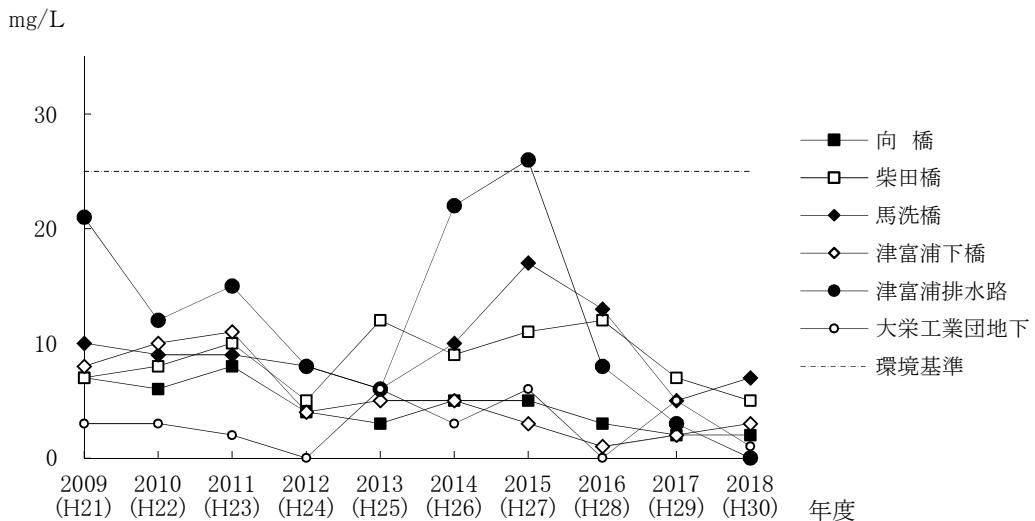


図 5-14 大須賀川 S S 年平均値の推移



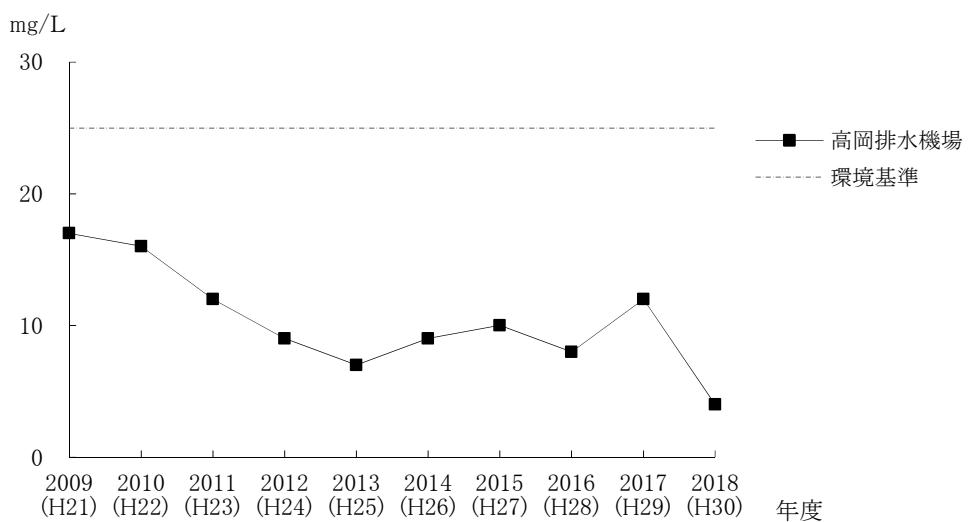


図 5-15 境川 S S 年平均値の推移

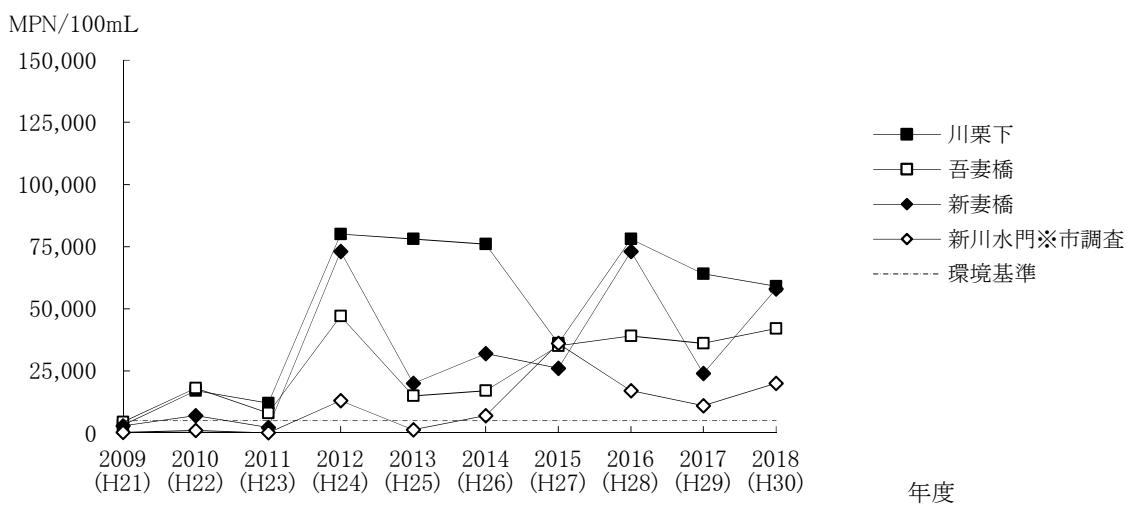


※ 環境基準は 5,000MPN/100mL 以下。

図 5-16 根木名川大腸菌群数 年平均値の推移

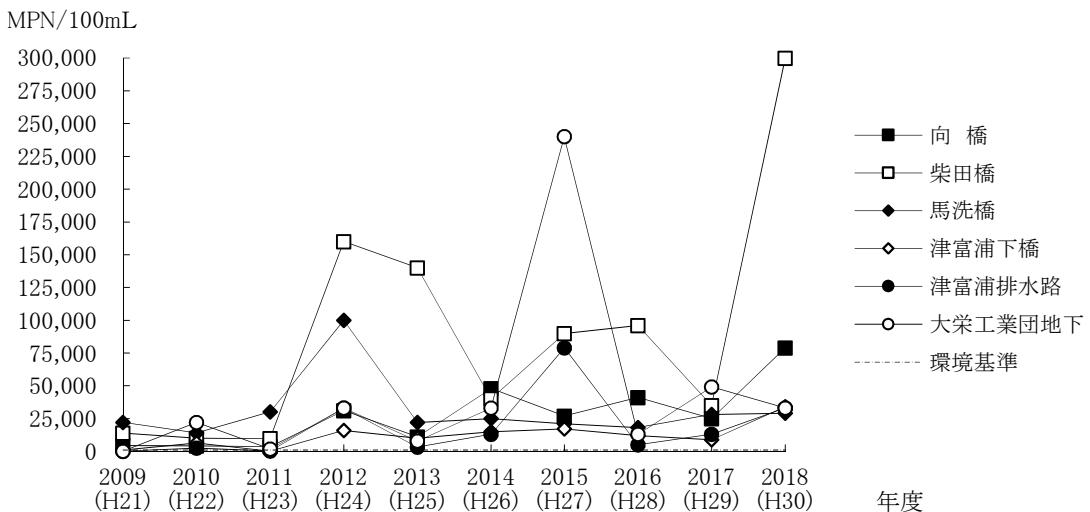

※ 環境基準は 1,000MPN/100mL 以下。

図 5-17 大須賀川大腸菌群数 年平均値の推移

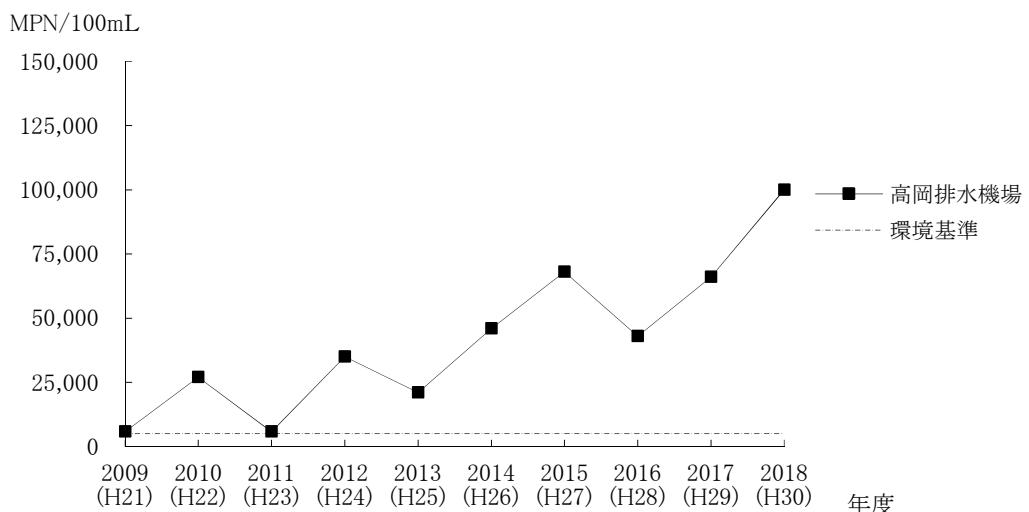

※ 環境基準は 5,000MPN/100mL 以下。

図 5-18 境川大腸菌群数 年平均値の推移

3. 印旛沼の状況

印旛沼は、水資源開発公団（現在の独立行政法人水資源機構）が行った「印旛沼開発建設事業」により北印旛沼と西印旛沼に分けられ、捷水路によって結ばれています。

飲料水、農業用水、工業用水及び水産業等に広く利用されており、これらの目的に合わせ、環境基準は湖沼A類型に指定されています。また、湖沼に係る全窒素、全リンの環境基準が1982（昭和57）年12月に設定されたことにより、1984（昭和59）年3月、湖沼III類型に指定されました。

しかし、印旛沼の水質は1968（昭和43）年以降年々悪化傾向にあり、1988（昭和63）年以降、やや回復のきざしは見られるものの、2018（平成30）年度はCODの年平均値で北印旛沼が13mg/L、西印旛沼（環境基準点*である上水道取水口下）でも12mg/Lと環境基準（3mg/L以下）を大きく超える状況で、利水上種々の障害が現れています。この原因は沼周辺の都市化にあり、千葉県では1982（昭和57）年4月に手賀沼と合わせて「水質管理計画」を策定し、この計画の推進により水質浄化を図ってきましたが、さらに沼の汚濁状況が著しいため、1984（昭和59）年7月に制定された湖沼水質保全特別措置法（湖沼法）に基づき、1985（昭和60）年12月に指定湖沼となりました。

湖沼法の目的は、環境基準の確保が緊急を要する指定湖沼について、その水質保全のために特別措置を講じようとするものであって、従来の排水規制では対応できない生活系排水、畜・水産業など各種汚濁源に対して、きめ細かな規制などの措置を導入すること及び、5年毎に「湖沼水質保全計画」を策定し、下水道などの水質保全に資する事業や、汚濁負荷削減のための各種規制などの措置を実施することの2点にあります。

この措置を受ける本市の指定地域は、大竹、八代、北須賀、船形、台方、下方、宗吾、江弁須、大袋、飯仲の全区域及び、松崎、並木町、飯田町のうち、分水嶺により分けられた区域（1985（昭和60）年に地域の指定があった当時にこれらの大字であった区域で以後に別の字名となった区域を含むと考えます。）で、県により、2016（平成28）年度から2020（令和2）年度までの5年間を期間とする第7期「印旛沼に係る湖沼水質保全計画」が策定され、COD、全窒素及び全リンについて水質目標値を設定して水質改善に取り組んでいます。

* 環境基準点：環境基準の維持達成を確認する測定地点

表5-12 印旛沼の測定結果 年（年度）平均値の推移

COD

（単位：mg/L）

| 測定地点 | 2009 (H21) | 2010 (H22) | 2011 (H23) | 2012 (H24) | 2013 (H25) | 2014 (H26) | 2015 (H27) | 2016 (H28) | 2017 (H29) | 2018 (H30) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 上水道取水口下 | 8.6 | 8.9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 北印旛沼中央 | 9.8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 |

全窒素

（単位：mg/L）

| 測定地点 | 2009 (H21) | 2010 (H22) | 2011 (H23) | 2012 (H24) | 2013 (H25) | 2014 (H26) | 2015 (H27) | 2016 (H28) | 2017 (H29) | 2018 (H30) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 上水道取水口下 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.2 |
| 北印旛沼中央 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |

全リン

（単位：mg/L）

| 測定地点 | 2009 (H21) | 2010 (H22) | 2011 (H23) | 2012 (H24) | 2013 (H25) | 2014 (H26) | 2015 (H27) | 2016 (H28) | 2017 (H29) | 2018 (H30) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 上水道取水口下 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| 北印旛沼中央 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |

※ 上水道取水口下（佐倉市）は環境基準点、北印旛沼中央は成田市。

環境基準指定類型：CODはA類型、全窒素・全リンはIII類型。

表 5-13 第 7 期印旛沼に係る湖沼水質保全計画の水質目標値 (単位 : mg/L)

| 測定地点 | 項目 | 2015 (H27) 年度 | 2020 (R2) 年度 | |
|---------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| | | 現状 | 施策を講じない場合 | 施策を講じた場合(目標値) |
| 上水道取水口下 | 化学的酸素要求量 (C O D) | 75%値 (参考)年平均値 | 14 11 | 14 11 10 |
| | 全窒素 | 年平均値 | 2.4 | 2.4 2.3 |
| 全リン | 年平均値 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |

※ C O D の目標値は 75% 値。

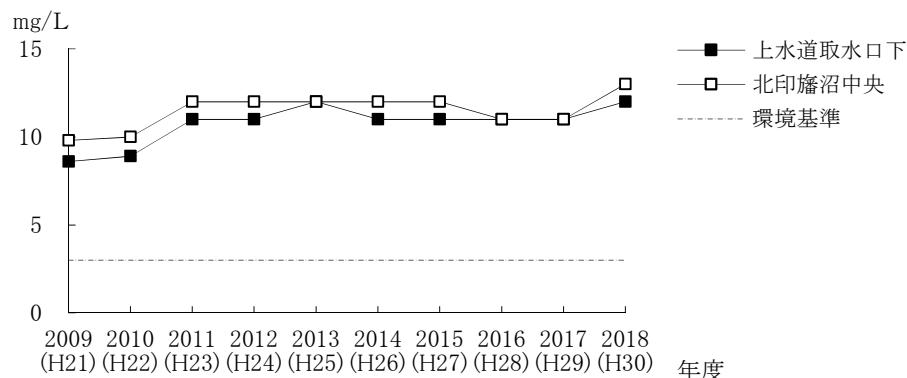


図 5-19 印旛沼 C O D 年平均値の推移

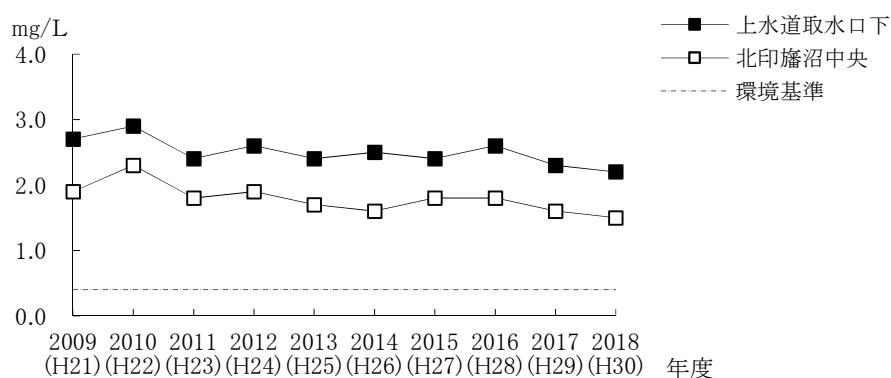


図 5-20 印旛沼全窒素 年平均値の推移

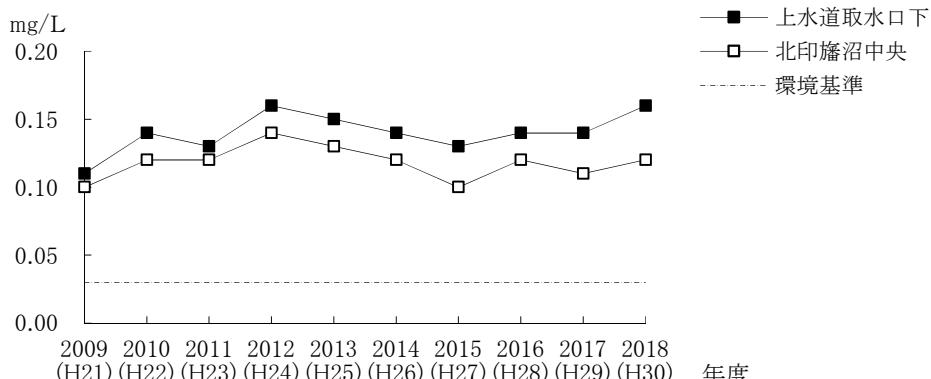


図 5-21 印旛沼全リン 年平均値の推移

4. 下水道の状況

下水道は市街地における雨水などの自然水を排除するとともに、私たちの日常生活や生産活動から生じる汚水を速やかに排除し、安全に処理した上で河川・湖沼・海域などの公共用水域に放流するための施設です。汚水が未処理のまま河川や湖沼などに流入すると水質の汚濁が進行するため、下水道の水質保全に果たす役割は非常に重要です。

本市の下水道事業は、印旛沼流域下水道の関連公共下水道として1969（昭和44）年度から着手し、1974（昭和49）年4月に一部区域の供用を開始して、現在も整備を進めています。2018（平成30）年度末の下水道普及率は76.4%です。

表5-14 公共下水道普及状況（各年度末）

| 区分 | 2009 (H21) | 2010 (H22) | 2011 (H23) | 2012 (H24) | 2013 (H25) | 2014 (H26) | 2015 (H27) | 2016 (H28) | 2017 (H29) | 2018 (H30) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 行政区域面積(ha) | 21,384 | 21,384 | 21,384 | 21,384 | 21,384 | 21,384 | 21,384 | 21,384 | 21,384 | 21,384 |
| 行政区域内人口(人)A | 126,098 | 126,235 | 126,801 | 130,469 | 131,233 | 131,564 | 131,901 | 132,409 | 132,943 | 132,883 |
| 全体計画区域面積(ha) | 2,762 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 |
| 事業計画区域面積(ha) | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
| 供用開始区域面積(ha) | 1,827 | 1,836 | 1,845 | 1,847 | 1,850 | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 1,852 | 1,852 |
| 供用開始区域内人口(人)B | 91,055 | 91,682 | 92,751 | 96,270 | 97,445 | 98,365 | 99,271 | 100,214 | 101,181 | 101,542 |
| 水洗化人口(人)C | 87,841 | 88,599 | 90,027 | 93,560 | 94,768 | 95,706 | 96,637 | 97,594 | 98,566 | 98,927 |
| 普及率B/A(%) | 72.2 | 72.6 | 73.1 | 73.8 | 74.3 | 74.8 | 75.3 | 75.7 | 76.1 | 76.4 |
| 水洗化普及率C/A(%) | 69.7 | 70.2 | 71.0 | 71.7 | 72.2 | 72.7 | 73.3 | 73.7 | 74.1 | 74.4 |
| 水洗化率C/B(%) | 96.5 | 96.6 | 97.1 | 97.2 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.4 | 97.4 | 97.4 |

※ 2012（平成24）年度以降は外国人登録人口を含めた数値。

5. ゴルフ場水質調査

1985（昭和60）年ごろ、ゴルフ場で使用された農薬による環境汚染が社会問題となりました。そこで、千葉県では1988（昭和63）年11月、全国に先駆けて農薬の安全かつ適正な使用を指導するため、「ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱」を制定しました。さらに1990（平成2）年3月、「ゴルフ場の開発事業に関する指導要綱」の一部改正（1990（平成2）年4月1日施行）を行い、「ゴルフ場における樹木、芝地等の維持管理に当たっては、農薬を使用しないこと」としました。

また環境省は、1990（平成2）年5月にゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針を、2017（平成29）年3月にゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針を定めました。

上記指導指針により、現在は指定の27種類及び農薬取締法第4条第1項第9号に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準及び同項第8号に基づく水産動植物被害に係る農薬登録保留基準により基準値（水濁基準値）が定められた農薬について、排出水の指針値が設定されています。こうした動向を鑑みながら、本市でも1989（平成元）年度から水質調査を行い、2003（平成15）年度から2010（平成22）年度は45種類、2011（平成23）年度からは72種類、2017（平成29）年度からは使用実績に基づいた農薬成分について、市内のゴルフ場の排出口等の水質調査を実施しています。2018（平成30）年度に調査を実施した各ゴルフ場の排出水からは、数種類の農薬成分が検出されているものの、指針値を大幅に下回っており、問題となる濃度ではありませんでした。今後とも環境汚染の未然防止の観点から、周辺環境に与える影響等の実態把握に努めていきます。

表 5-15 ゴルフ場排出水の指針値

(単位 : mg/L)

| 区分 | 農 薬 成 分 | 指針値 | 区分 | 農 薬 成 分 | 指針値 |
|-----|----------------------------|----------------------|-----|------------------------------------|----------------------|
| 殺虫剤 | イソキサチオン | 0.08 | 除草剤 | シクロスルファムロン | 0.8 |
| | クロルピリホス | 0.02 | | シマジン (C A T) | 0.03 |
| | ダイアジノン | 0.05 | | トリクロビル | 0.06 |
| | チオジカルブ | 0.8 | | ナプロパミド | 0.3 |
| | トリクロルホン (D E P) | 0.05 | | フラザスルフロン | 0.3 |
| | フェニトロチオン (M E P) | 0.03 | | M C P A イソプロビルアミン塩及びM C P A ナトリウム塩 | 0.051 (MPCA として) |
| | ペルメトリン | 1 | | | |
| | ベンスルタップ | 0.9 | | | |
| 殺菌剤 | イプロジオン | 3 | | | |
| | イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩 | 0.06 (イミノクタジンとして) | | | |
| | キャプタン | 3 | | | |
| | クロロタロニル (T P N) | 0.4 | | | |
| | シプロコナゾール | 0.3 | | | |
| | チウラム (チラム) | 0.2 | | | |
| | チオファネートメチル | 3 | | | |
| | テトラコナゾール | 0.1 | | | |
| | トルクロホスメチル | 2 | | | |
| | バリダマイシン | 12 | | | |
| | ヒドロキシイソキサゾール (ヒメキサゾール) | 1 | | | |
| | ベノミル | 0.2 | | | |
| | ホセチル | 23 | | | |

※ 農薬取締法第 4 条第 1 項第 9 号に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準により基準値（水濁基準値）が定められた農薬及び同項第 8 号に基づく水産動植物被害に係る農薬登録保留基準により基準値（水濁基準値）が定められた農薬は、その値の 10 倍値が指針値となっております。

6. 地下水汚染

(1) 概 要

地下水にかかる環境問題としては、古くから地盤沈下があり、主に量の面から地下水の汲み上げ規制等が行われてきました。

一方、地下水の水質については、米国のシリコンバレーにおけるトリクロロエチレン等の有機塩素系溶剤による地下水汚染の問題をきっかけに、日本においても全国的に汚染が確認されて、大きな社会問題となっています。

環境省では1989（平成元）年3月、水質汚濁防止法の一部改正を行い、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの2物質を有害物質に追加し、1989（平成元）年10月から有害物質を含む特定地下浸透水の浸透を禁止しました。1996（平成8）年2月にはジクロロメタン等13物質が追加され、1999（平成11）年、2009（平成21）年の改正に伴い地下水環境基準項目の追加等がされ、現在は28物質が有害物質に指定されています。

また千葉県では、1989（平成元）年1月10日にトリクロロエチレン等による地下水汚染を防止し、良質な地下水の確保を図ることを目的として「千葉県地下水汚染防止対策指導要綱」を施行しました。この要綱では、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタンを対象物質とし、さらに1989（平成元）年10月1日に、四塩化炭素についても対象物質に加えました。これによって地下水汚染の広域的監視を行うとともに、これらの有機塩素系溶剤を使用する事業者は対象物質を適正管理するよう努めること、対象物質を含む水等を地下に浸透しないこと、対象物質を含む水等を公共用水域に排出する場合には基準に適合させること等が義務づけられました。1997（平成9）年4月の改正では、ジクロロメタン等5物質が追加されて9物質が対象物質となりました。その後、環境基本法等の関係法令が整備され、本要綱の内容についても取り込まれてきたことから、2008（平成20）年3月に廃止されました。

そして今後は事業者が定められた基準を順守し、地質汚染防止に的確な対応ができるよう、重金属・揮発性有機化合物等の有害物質による地質汚染の未然防止対策や、汚染確認時の対応等、事業者が自主的に取り組む際の具体的な対応方法を定めた「千葉県地質汚染防止対策ガイドライン」が、2008（平成20）年7月1日に制定されました。その後、2012（平成24）年6月8日に改正（対象物質の追加）、2019（平成31）年3月15日に改正（地質汚染判明時の対応等を追加）を行いました。

トリクロロエチレン等による地下水汚染の特徴としては、

- ①地下水の流れの方向の把握が難しいこと。
- ②既にある井戸でしか調査ができないため、必ずしも十分な密度で汚染状況を把握できないこと。
- ③汚染物質を使用している事業場が数多くあり、過去に出したものが現在の汚染原因となっている可能性があるため、汚染源を見つけるのが難しいこと。
- ④井戸の取水深度が不明である場合多いため、垂直方向の汚染の広がりの正確な把握が難しいこと。

などが挙げられます。

(2) 地下水汚染の現状と対策

本市では、トリクロロエチレン等による地下水汚染を把握するため、1988（昭和63）年度から工業団地、空港等の周辺を中心として地下水の水質調査を行っています。

1990（平成2）年度～

1990（平成2）年度に実施した千葉県の調査により、猿山地区においてテトラクロロエチレンによる地下水汚染が確認されました。その後、1992（平成4）年度から1993（平成5）年度の地下水汚染に関する基礎調査により、汚染源及び表層汚染の実態や地下水への波及などが明らかになり、1998（平成10）年度から2000（平成12）年度には、より詳細な汚染機構の解明を行うため、ボーリング調査、表層ガス調査、地層汚染調査、滯水層別水質調査を実施しました。この調査結果を基に、2000（平成12）年度より汚染源での地下空気吸引除去対策、地下水揚水曝気対策、定期モニタリングを継続的に実施しています。2018（平成30）年度末までに、地下空気吸引除去対策で累計159.80kg、地下水揚水曝気対策で累計37.00kgのテトラクロロエチレンが回収されています。

1999（平成11）年度～

1999（平成11）年に新たに環境基準項目に追加された硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は、畑などにまかれた肥料が汚染源とも指摘され、自然界にも多く存在しているため、農地を多く持つ市町村では基準値を超える井戸が確認されています。

2002（平成14）年度～

上水道未整備地区の生活環境保全の一環として、2002（平成14）年度より、給水区域外井戸水調査を開始しました。

2003（平成15）年度～

「成田市地下水汚染に係る浄水器設置費補助金交付規則（2003（平成15）年3月31日制定）」に基づき、2003（平成15）年4月から、対象物質が水質基準を達成していない地下水を日常生活の飲料用として使用していて、居住する住宅の敷地に隣接する道路に上水道配水管が敷設されておらず、地下水の他に飲料水の確保が困難である市民を対象に、対象物質を除去するための浄水器を設置する際に、15万円を限度にそれらの費用の2分の1に相当する額を補助しています。また、2015（平成27）年1月30日に規則改正を実施。対象物資の追加及び浄水器設置から5年以上経過し、かつ故障等により浄水器の機能が失われた場合は、買い替える際に新たに補助金を交付できるように改めました。対象物質及び基準値は表5-16のとおりです。

表5-16 対象物質及び基準値

| 対象物質 | 基準値 |
|-----------------------------|-------------|
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
| ヒ素 | 0.01mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） | 0.002mg/L以下 |

※2006（平成18）年3月 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを追加。

2015（平成27）年1月 クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）を追加。

トリクロロエチレンの基準値を0.03mg/L以下から0.01mg/L以下へ改正

2014（平成 26）年度

上水道給水区域外井戸水調査により、名古屋地区、川上地区において、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超えた井戸が 2 本確認されました。最高濃度は 13 mg/L でした。また八代地区、上福田地区、下福田地区、土室地区、名古屋地区でも、自然由来と思われるヒ素が 12 本の井戸で環境基準を超えて検出されています。最高濃度は 0.030 mg/L でした。

2015（平成 27）年度

上水道給水区域外井戸水調査により、名木地区、大栄十余三地区において、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超えた井戸が 4 本確認されました。最高濃度は 16 mg/L でした。また北羽鳥地区、横山地区でも、自然由来と思われるヒ素が 7 本の井戸で環境基準を超えて検出されています。最高濃度は 0.033 mg/L でした。

2016（平成 28）年度

上水道給水区域外井戸水調査により、南三里塚地区、津富浦地区において、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超えた井戸が 2 本確認されました。最高濃度は 15 mg/L でした。また堀之内地区、名古屋地区、前林地区でも、自然由来と思われるヒ素が 13 本の井戸で環境基準を超えて検出されています。最高濃度は 0.022 mg/L でした。

2017（平成 29）年度

上水道給水区域外井戸水調査により、畠ヶ田地区、本城地区、倉水地区、名木地区、新田地区で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境規準をこえた井戸が 7 本確認され、最高濃度は 28mg/L でした。また飯岡地区、名古屋地区において 4 地点でヒ素が環境基準を超えて検出されており、最高濃度は 0.039mg/L でした。

2018（平成 30）年度

上水道給水区域外井戸水調査により、名古屋地区、松子地区、臼作地区において 7 地点でヒ素が環境基準を超えて検出されており、最高濃度は 0.018mg/L でした。

表5-17 地下水の環境基準（抜粋）

| 物質名 | 基準値 | 物質名 | 基準値 |
|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| カドミウム | 0.003mg/L以下 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
| 全シアン | 検出されないこと | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | チウラム | 0.006mg/L以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | シマジン | 0.003mg/L以下 |
| P C B | 検出されないこと | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | セレン | 0.01mg/L以下 |
| クロロエチレン（別名 塩化ビニル又は塩化 ビニルモノマー） | 0.002mg/L以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | ふつ素 | 0.8mg/L以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | ほう素 | 1mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |

備考 1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

2. 「検出されないこと」とは、国の告示において定められた測定方法により測定した結果が、当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格（日本工業規格K0102）43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
4. 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

- (注)1. 「クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）」、「1,2-ジクロロエチレン」及び「1,4-ジオキサン」は、(1989(平成元)年11月30日に「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」(平成21年11月環境省告示第79号)により新たに水質環境基準に追加した項目であり、2010(平成22)年度以前は同項目について測定していない。
- (注)2. 「カドミウム」は、2011(平成23)年10月27日に「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」(平成23年10月環境省告示第95号)により基準値が0.01mg/Lから0.003mg/Lに改正。
- (注)3. 「トリクロロエチレン」は、2014(平成26)年11月17日に「地下水の水質汚濁に係る環境基準の一部を改正する件について」(平成26年11月環境省告示127号)により基準値が0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正。